


改善箇所説明図

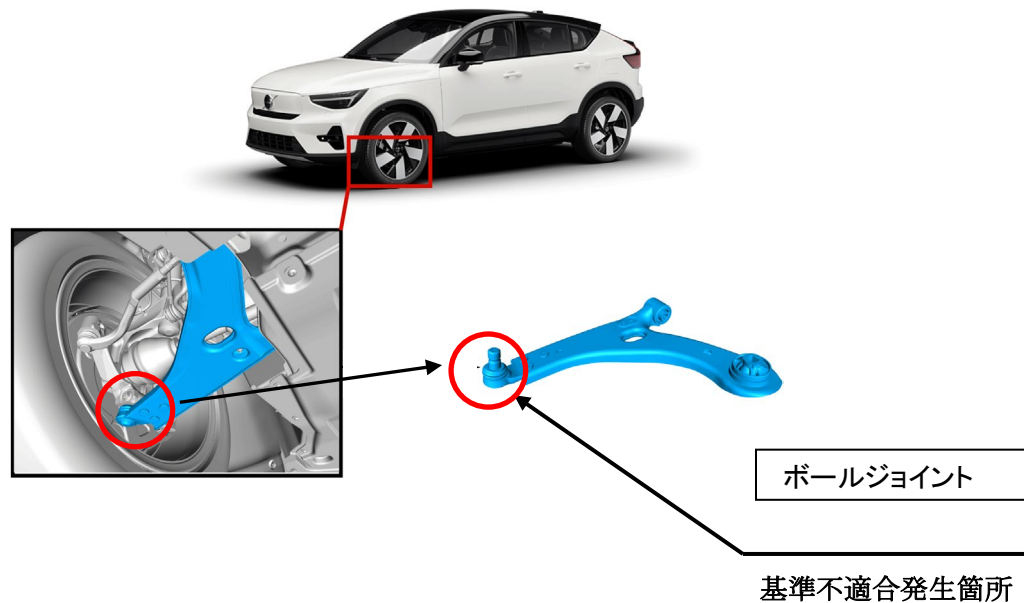

左前輪のロアアームにおいて、車両組立工程の組付け作業が不適切なため、ボールジョイントが規定の位置に固定されていないものがある。そのため、ボールジョイントの接続部が外れるおそれがあり、最悪の場合、走行安定性を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、左前輪のボールジョイントを点検する。該当する場合は取り付けを修正し、アライメントを点検または調整する。

識別

運転者席側ドアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。

注： ☐ は処置をする部品を示す。