


改善箇所説明図

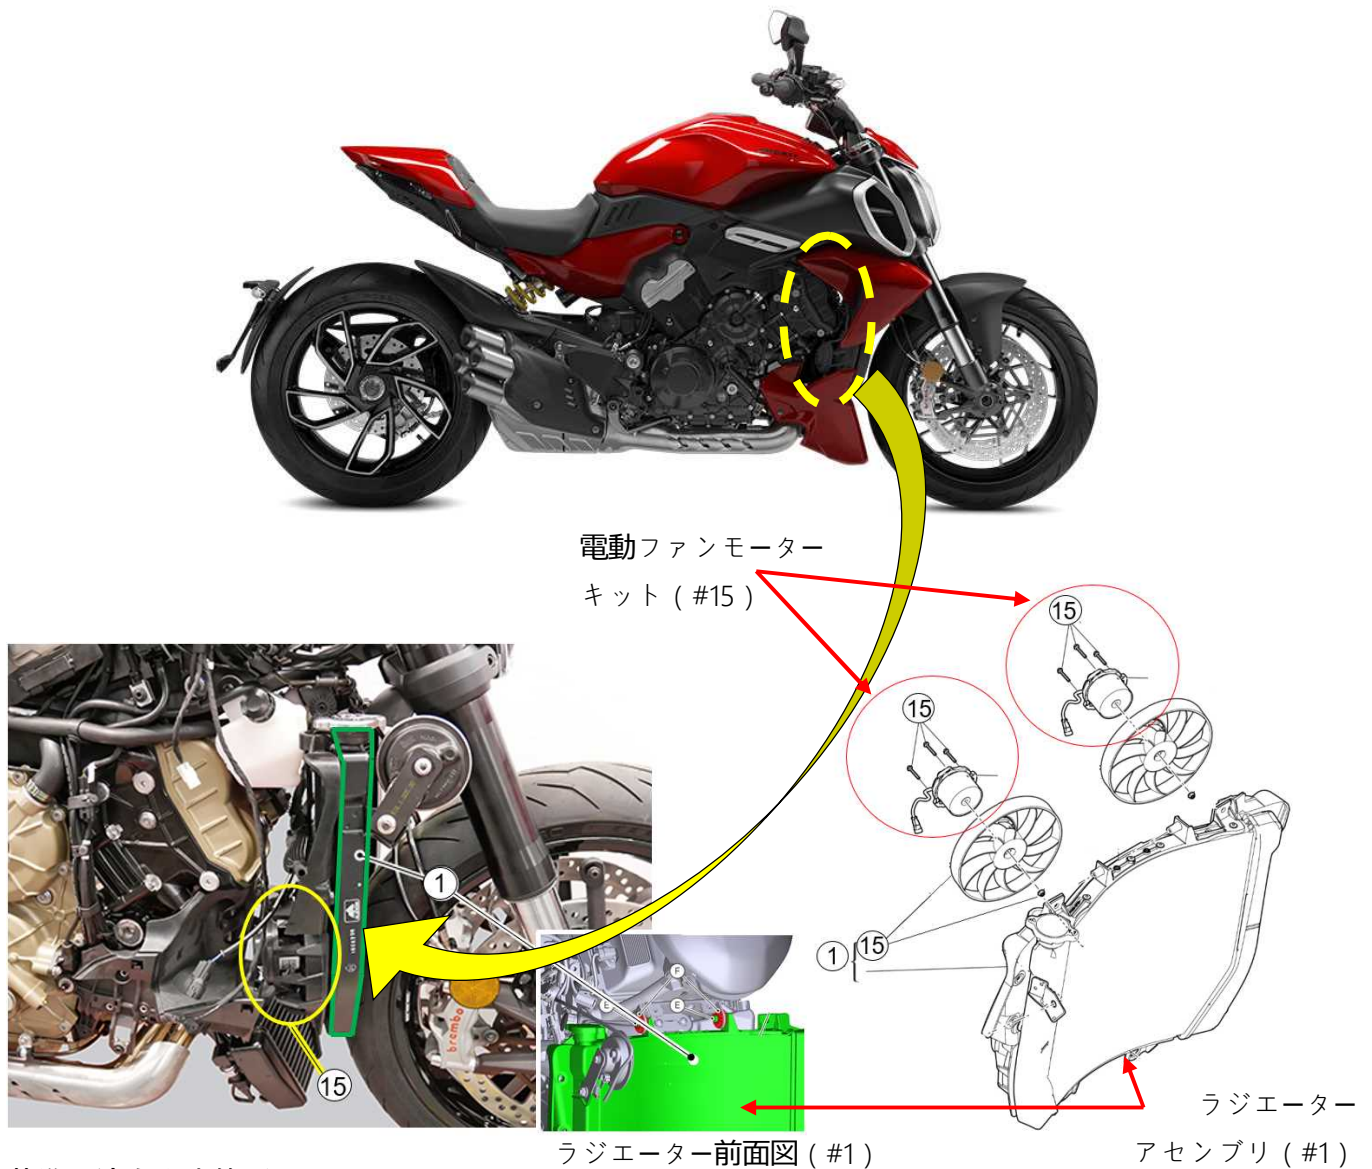

基準不適合発生箇所

エンジン冷却装置において、エンジン冷却用電動ファンモーターの設計が不適切なため、電動ファンのヒューズが過電流により切れる場合がある。そのまま走行を続けると、オーバーヒートが発生し、最悪の場合、エンジンが停止し再始動ができなくなる恐れがある。

改善の内容

1. ラジエーターアセンブリの製造日情報が「2023 年 1 月 4 日」より前の場合、ファンモーター(2 個/台)を良品に交換する
2. 関連するヒューズを 25 A の物に交換する

識別

改善実施車には外-3668のステッカーを貼付する。