


改善箇所説明図

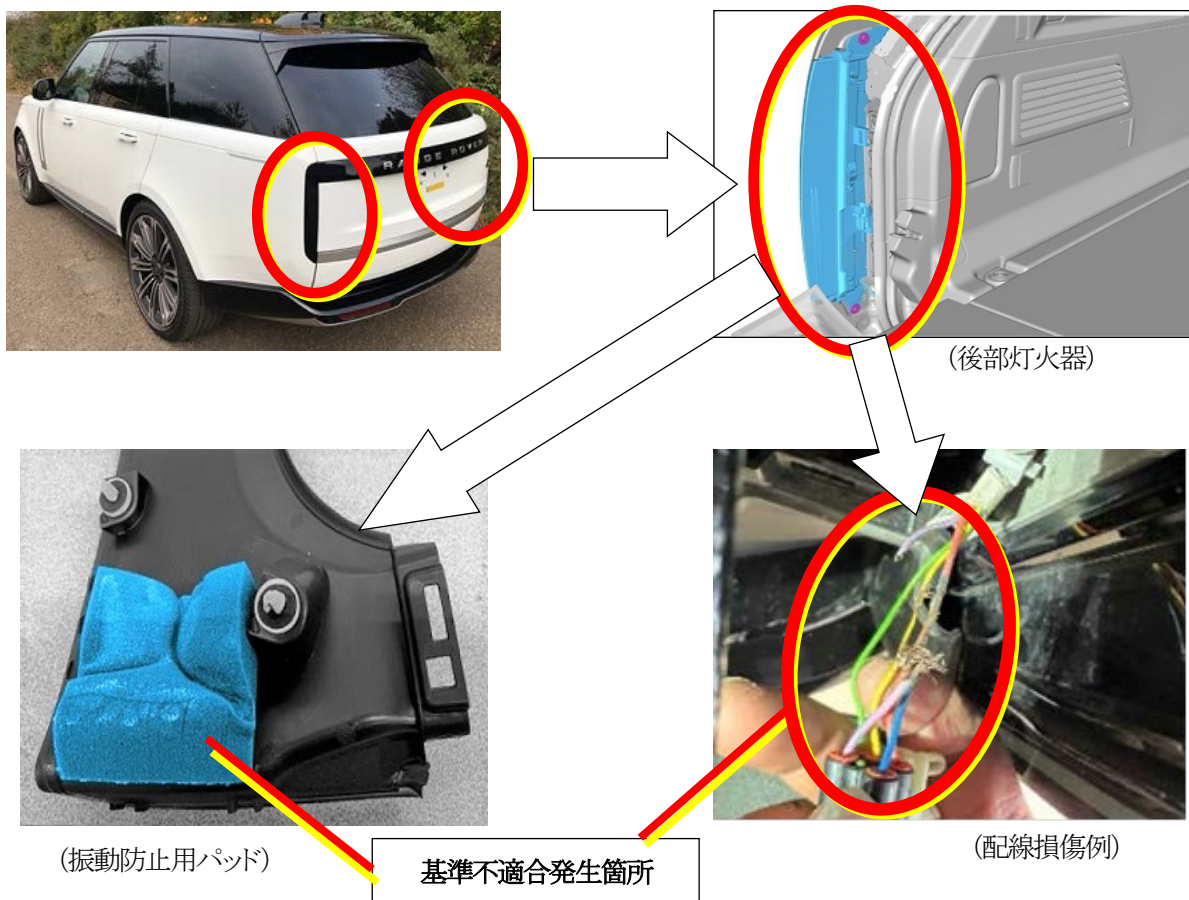

注： は、点検、取り外し並びに交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

後部灯火器において、配線の組付位置にバラツキがあるため、振動防止用パッドによって配線が押しつけられ灯火器内部のケースと配線が干渉し損傷するおそれがある。そのため、そのまま走行を続けると配線の断線に至り、警告灯が点灯し、尾灯、制動灯、方向指示器、非常点滅表示灯が作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該配線の状況を確認し、振動防止用パッドを取り外し廃棄し、更に配線が損傷している場合は、後部灯火器を新品に交換する。

識別：助手席ドアのボディ側上部、ドアヒンジに銀ペイントを塗布する。