


改善箇所説明図

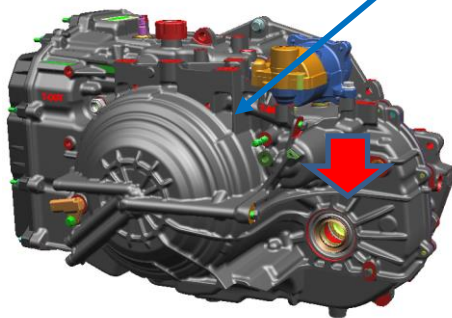

「不具合発生箇所」



は、改善箇所を示す。

<不具合の状況>

トランスミッション内部のデファレンシャルサンギアの製造不良によりスプライン加工部に不適切な寸法のものがある。この状態で使い続けると、左ドライブシャフトのインボードジョイントとデファレンシャルサンギアの嵌合が外れることがある。そのため、走行安定性が損なわれ、走行不能に至るおそれがある。

<改善内容>

全車両、デファレンシャルサンギアを交換する。また、ドライブシャフトを点検し損傷がある場合は交換する。

<識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に赤色ペイントを塗布する。