


## 改善箇所説明図

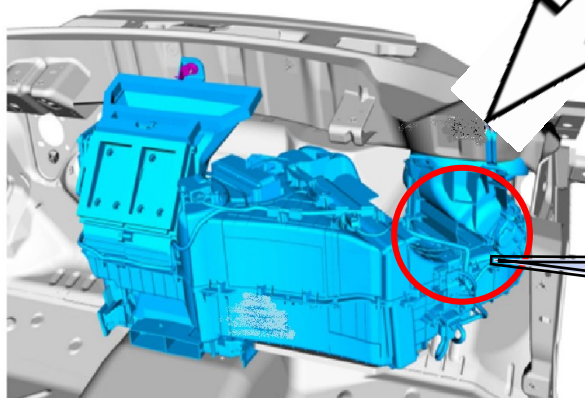

フロントブローモーター

### 改善箇所

空調装置のフロントブローモーターにおいて、ブラシホルダーの固定が不適切であったため、ブラシスプリングが外れブラシがモーターケースに短絡することがある。そのため、フロントブローモーターが停止し、そのまま使用を続けると導通している接点部が発熱し続けることによりブラシホルダーが溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、フロントブローモーターを対策品に交換する。

識別：フロントドア右側のドアチェックリンクボルトに黄色ペイントを塗布する。

注：  内は改善箇所を示す。