

# 改善箇所説明図



注)   は、交換する部品を示す。

## 不具合の内容

フロントアウトプットシャフトにおいて、製造が不適切なため、規定以上の強さで当該シャフトが軸受に押し込まれたことにより、組付け後の嵌合力が規定以上になっているものがある。そのため、軸受が変形し、スプライン部に緩み生じ、固定クリップ部が破断して外れることで 駆動力が失われ、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

## 改善の内容

全車両、フロントアウトプットシャフトを点検し、以下のいずれかに該当する作業を行う。

- ①左フロントアウトプットシャフトを交換する。
- ②右フロントアウトプットシャフトを交換する。
- ③左右フロントアウトプットシャフトを交換する。

識別：左フロントドアのロワヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。