


改善箇所説明図

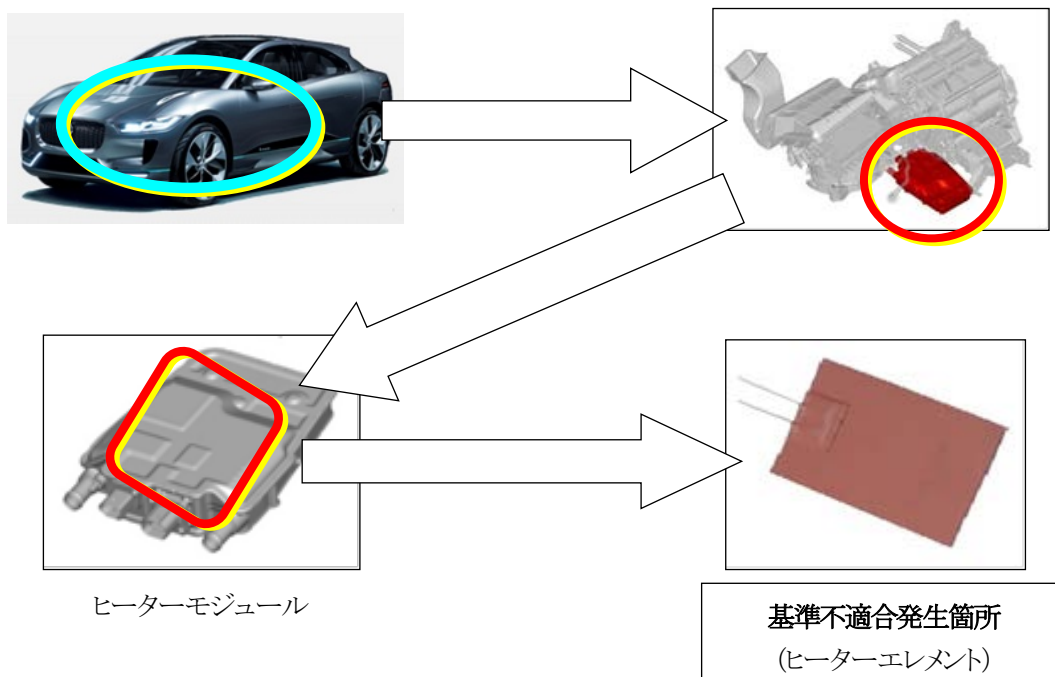

注： は、プログラム更新部分を示す。

基準不適合発生箇所

暖房装置の構成部品において、ヒーターモジュール内部のヒーターエレメントの耐久性が不十分なため、通電を繰り返すことにより、センサー層材料のコーティングに亀裂が生じてヒーターエレメント上に導電性が悪くなる箇所が発生する。そのため、制御システムが抵抗を感知し、ヒーターモジュールへの電源供給が停止させることにより暖房装置及びデフロスタが使用できなくなる。

改善の内容

全車両、ヒーターモジュールを対策品に交換する。

識別：助手席ドアのボディ側上部、ドアヒンジボルトに黒ペイントを塗布する。