


改善箇所説明図

不具合の燃料ホース

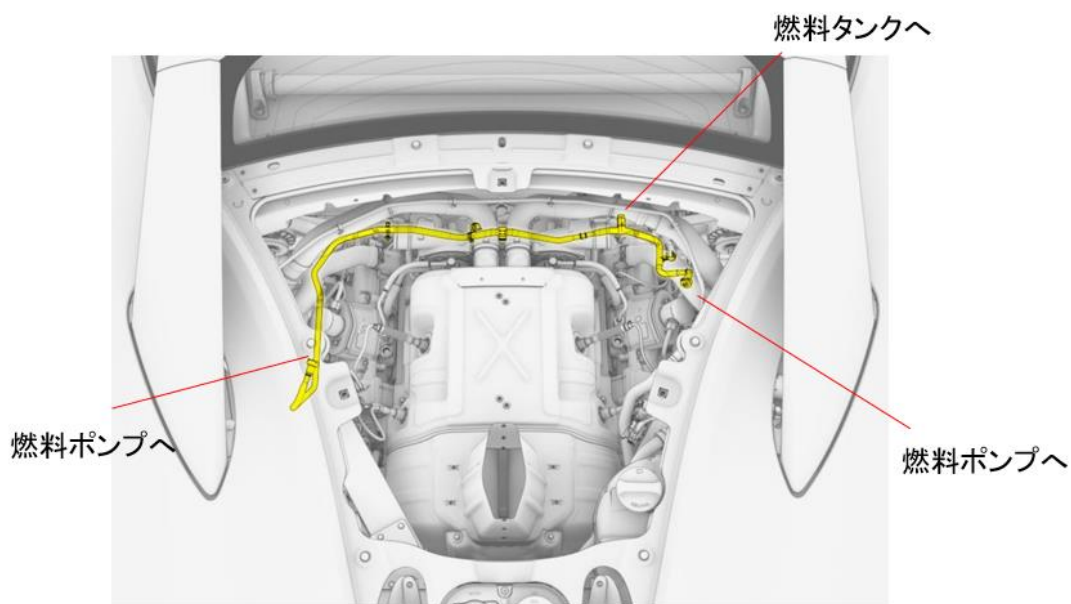

黄色表示のホースが今回の対象

基準不適合発生箇所

エンジン低圧燃料ホースの製造工程に不備があったため、厚みの異なるホースが取り付けられたものがある。そのため、エンジン始動時など燃圧がかかった際にコネクターからホースが外れることにより、燃料が漏れ、最悪の場合、火災となるおそれがある。

全車両、対象ホースを対策品に交換する。

・改善実施済車は、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-3742のステッカーを貼付する。