
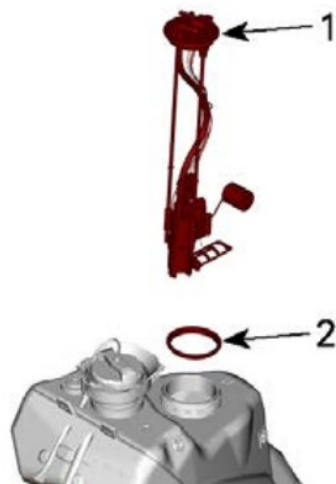
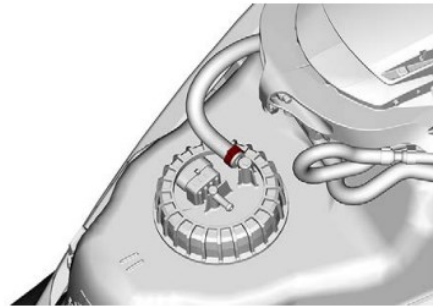


改善箇所説明図

下図 1 番の燃料ポンプは改善箇所です。

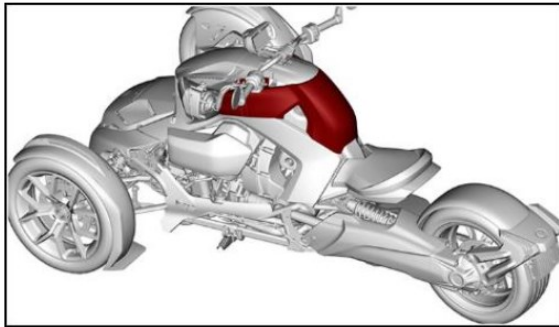

1. Fuel pump module
2. Sealing ring

燃料ポンプのインペラーにおいて、不適切な材料を使用したため、燃料温度により膨張して変形することがある。
そのため、部品間に過度の摩擦が発生して、燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストするおそれがある。

改善の内容

対象車の燃料ポンプを改善品で交換する

識別：改善済車両には前フレーム左側に緑色のシールを貼付する。