


## 改善箇所説明図



K1600GT

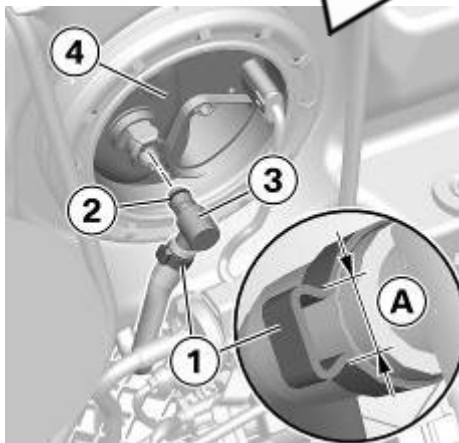

|                                           |
|-------------------------------------------|
| ① 燃料ホースクランプ (改善箇所)                        |
| ② O リング                                   |
| ③ クイックカプラー                                |
| ④ 燃料ポンプ                                   |
| A 片耳クランプ圧着規定寸法 ( $2.5 \pm 1.5\text{mm}$ ) |

注：   は、点検を行う部品を示す。

### 基準不適合発生箇所

燃料装置において、組立工程が不適切なため、燃料ポンプと接続する燃料ホースの片耳ホースクランプの圧着が不十分なものがある。そのため、エンジン始動時などに高い燃料圧力がかかる場合、燃料ホースが外れ、ガソリンが漏れるおそれがある。

#### 改善の内容

全車両、ホースクランプの取り付け状態を点検し、必要に応じて当該クランプの交換を行う。

識別：クイックカプラーに白色の識別ペイントを塗布する。