


改善箇所説明図

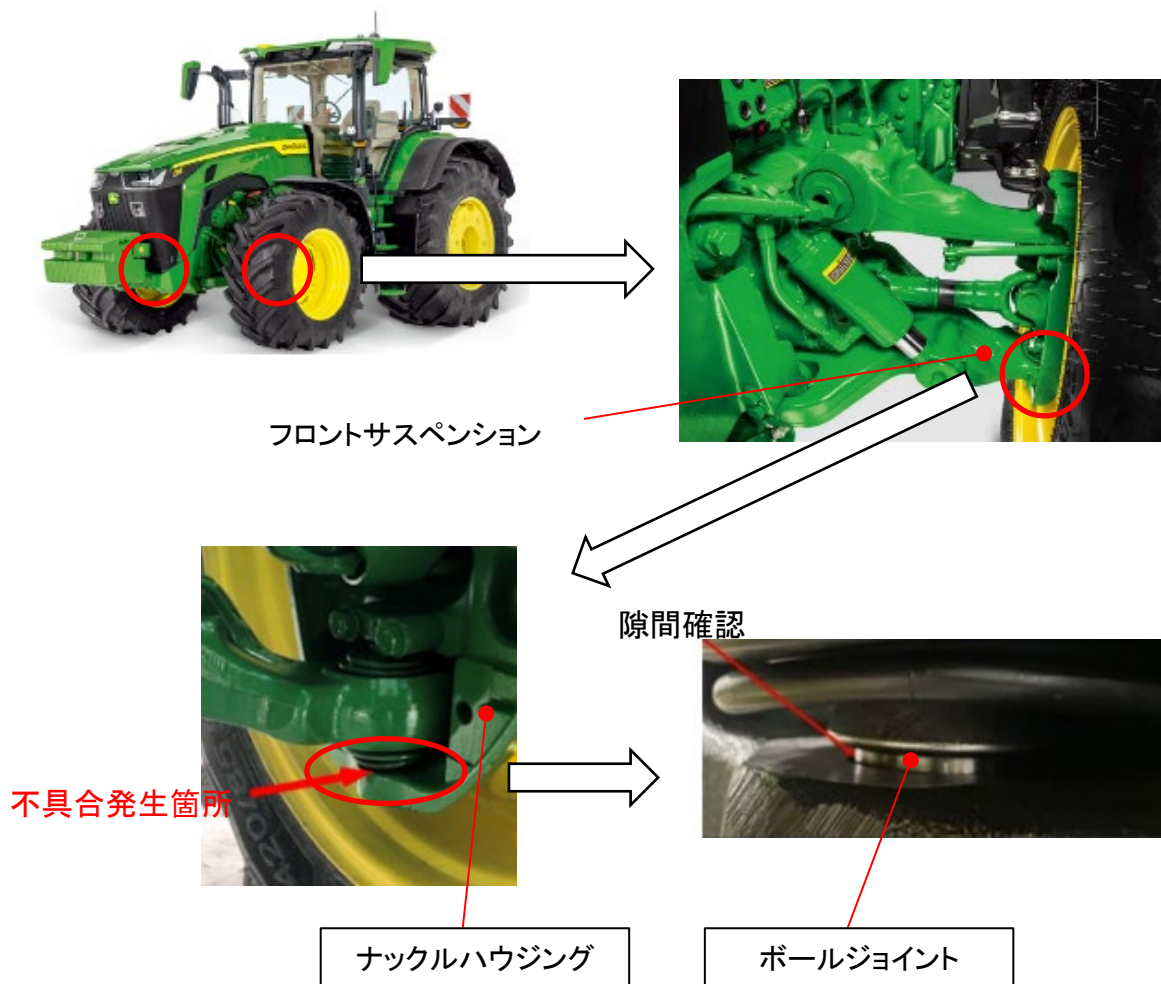

不具合発生箇所

農耕トラクタのフロントサスペンションにおいて、ボールジョイントの組立が不適切なため、ナックルハウジングに正しく取り付けられていないものがある。そのため、そのままの状態では走行を続けると、ボールジョイントが早期に摩耗、あるいはナックルハウジングが損傷し、最悪の場合、ハウジング部が破損し、走行できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、ボールジョイントとナックルハウジングの隙間を隙間ゲージで確認する。ゲージが通る、又はナックルハウジングに損傷がある場合は、ボールジョイント及びナックルハウジングを新品に交換する。ゲージが通らない場合は、ボールジョイントを押し込む。

☐ は交換部品を示す。

識別

運転席左側に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 外-3825のステッカーを貼付する。