


改善箇所説明図

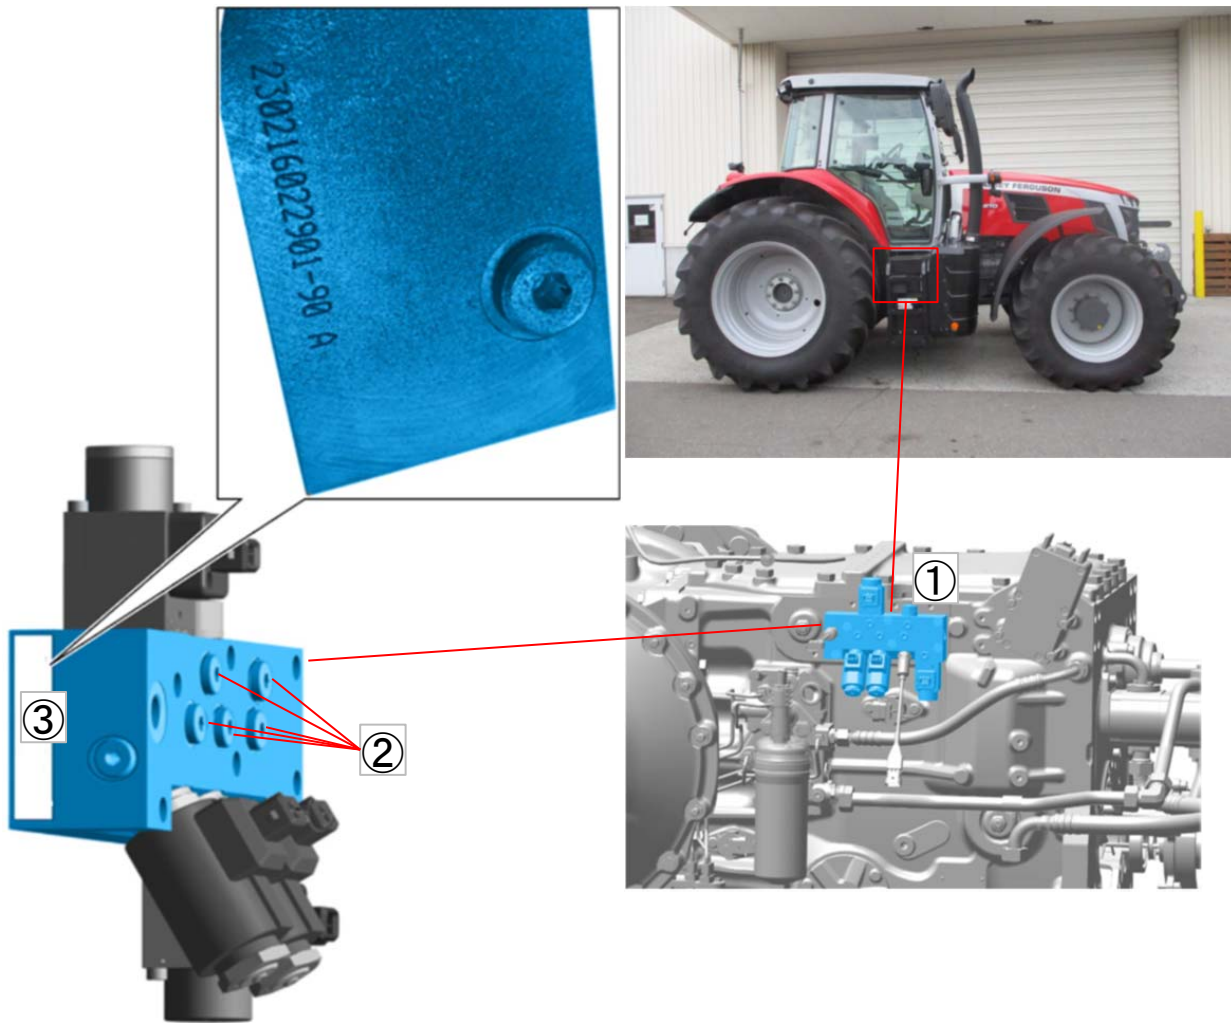

- ①: バルブブロック
- ②: プラグ
- ③: バルブブロックのシリアル番号

(不具合内容)

農耕トラクタの走行油圧装置において、製作機械の設定が不適切だったため、バルブブロックのプラグ穴の寸法が適切でないものがある。
そのため、走行振動等によりプラグが緩み、最悪の場合、プラグが抜け、走行油圧回路からオイルが漏れ、走行不能となるおそれがある。

(改善内容)

全車両、バルブブロックのシリアル番号を確認し、不良範囲の番号の場合、バルブブロックを良品に交換する。