

改善箇所説明図



 は、シートベルトを示す

 は、不具合箇所を示す

<不具合の状況>

自動ロック式シートベルト巻取装置において、製造機器の保守管理が不適切なため、シートベルトロック機構の構成部品の一部にバリが出ているものがある。そのため、シートベルトを引き出す際にそのバリが引っかかることによりロック可能な最大位置がずれて引き出し可能な長さが徐々に短くなる。そのまま、使用を続けると、使用したい位置までシートベルトを引き出せなくなり、使用できなくなるおそれがある。

<識別方法>

助手席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に緑色ペイントを塗布する。