


## 改善箇所説明図

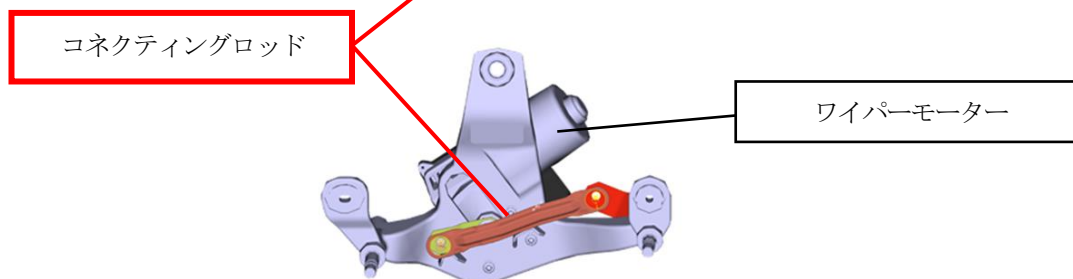

注：   は改善箇所(部品交換)、

### 不具合内容及び原因

フロントウインドウワイパーにおいて、材料特性の検討が不十分なため、ワイパーモーターと右側ワイパーアームを接続しているコネクティングロッドの強度が不足しているものがある。そのため、強い応力が繰り返しかかると変形し、ワイパーモーターとの接続が外れることによりワイパーが機能しなくなり、降雨時の視界を確保できなくなるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、右側ワイパーのコネクティングロッドを対策部品に交換する。

識別：車両識別プレートの下側に、赤色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-3917 の改修」と記入する。