


## 改善箇所説明図

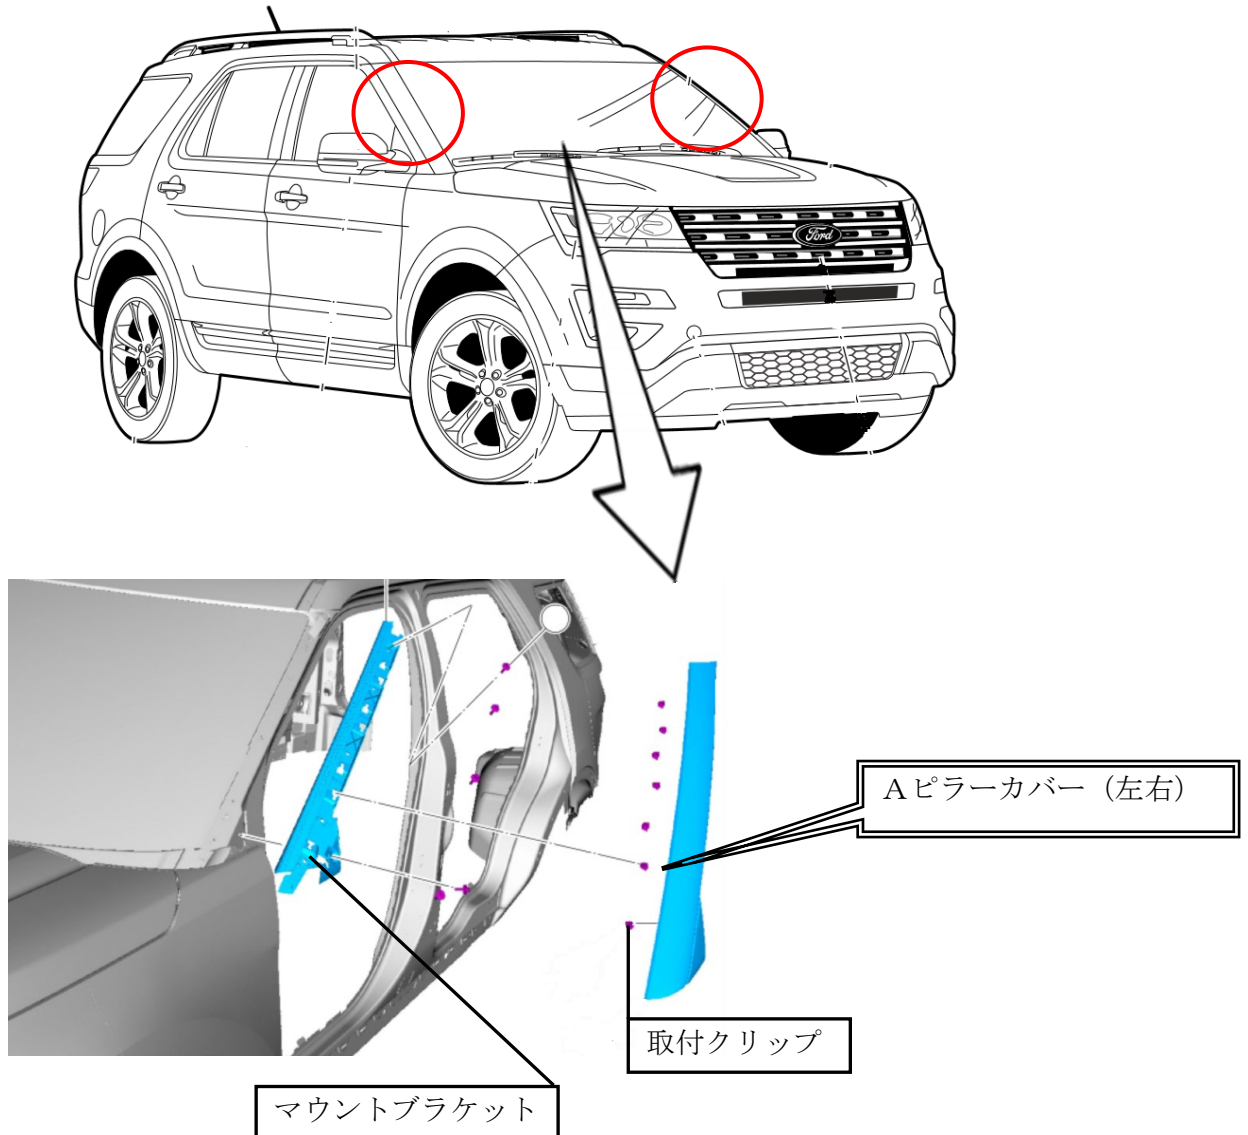

注：  内は基準不適合発生箇所を示す。

注：  内は必要時部品交換箇所を示す。

外装としてAピラーの左右に備え付けられているカバーにおいて、製造工程が不適切なため、取付クリップで確実に固定されていないものがある。そのため、走行中の振動等により取付クリップが緩み、異音が発生する。最悪の場合、すべての取付クリップが外れて当該部品が脱落するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、左右Aピラーのカバーの取付状態を点検する。

なお、点検の結果、取付不良となっている（浮き等がある）場合は、Aピラーのカバー、取付クリップを新品に交換するとともにマウントブラケットの損傷状態を点検し、損傷が確認された場合には当該部品を新品に交換する。

識別：右リヤドア チェックリンクボルト頭部に黄色いペイントを塗布する。