

改善箇所説明図



注) は、良品に交換する部品を示す。

不具合の内容

複合充電装置において、製造工程が不適切なため、ハウジングの冷却水回路付近に空隙があるものがある。そのため、空隙から漏れた冷却液が高電圧回路基板まで浸入することにより短絡し、警告灯が点灯する。最悪の場合、高電圧システムが機能停止し、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、複合充電装置 (CCU) を良品に交換する。

識別：作業完了車は、左フロントドアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に黄ペンを塗布する。