



改善箇所説明図

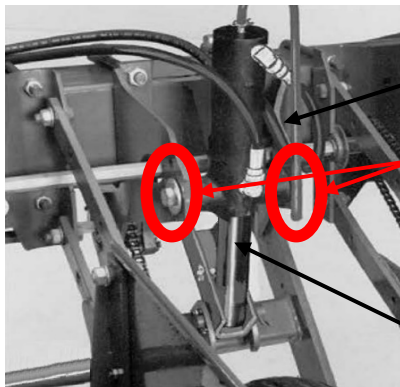

作業機フレーム

取付ボルト

作業機昇降用シリンダ

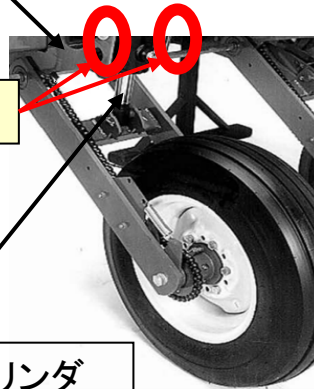

：不具合発生部品

不具合発生箇所

小型特殊自動車として打刻を実施している農耕作業用トレーラにおいて、作業指示が不十分であったため、車輪支点部にある作業機昇降用シリンダの取付ボルトの締付トルクが不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボルトが緩み、脱落后後続車両の運行の妨げになるおそれがある。

改善内容

全車両、各車輪の作業機昇降用シリンダ取付ボルトを規定のトルクで締付ける。なお、取付ボルトが摩耗している場合は、新品のボルトに交換を実施する。

識別

シリアルナンバーラベルの横に貼付したステッカーにより識別する。