


改善箇所説明図



フロントホイールハブ

ロックナット

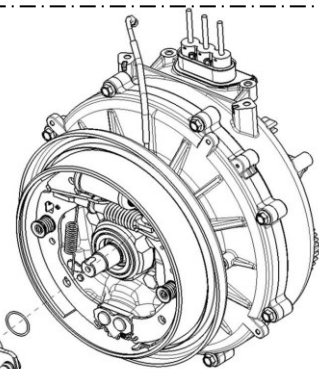

 
フロントドラムブレーキ

基準不適合発生箇所

フロントモータとフロントホイールハブを締結するロックナットにおいて、作業管理が不適切なため、規定トルクで締付けられていなく、また脱落防止のカシメ作業が実施されていないものがある。そのため、当該ロックナットが緩み、最悪の場合、ロックナットと共にホイールハブが外れ、脱輪するおそれがある。

改善の内容

フロントホイール左右を外してそれぞれのロックナットを規定トルクで締め付ける。
また、カシメ作業の状況を確認し、未実施の場合は、正規作業を実施する。

 は、改善箇所を示す。

識別：ロックナットに橙色または黄色のペイントを塗布する。