


改善箇所説明図



不具合箇所

- ①適切なハーネスの取り回し
- ②不適切なハーネスの取り回し

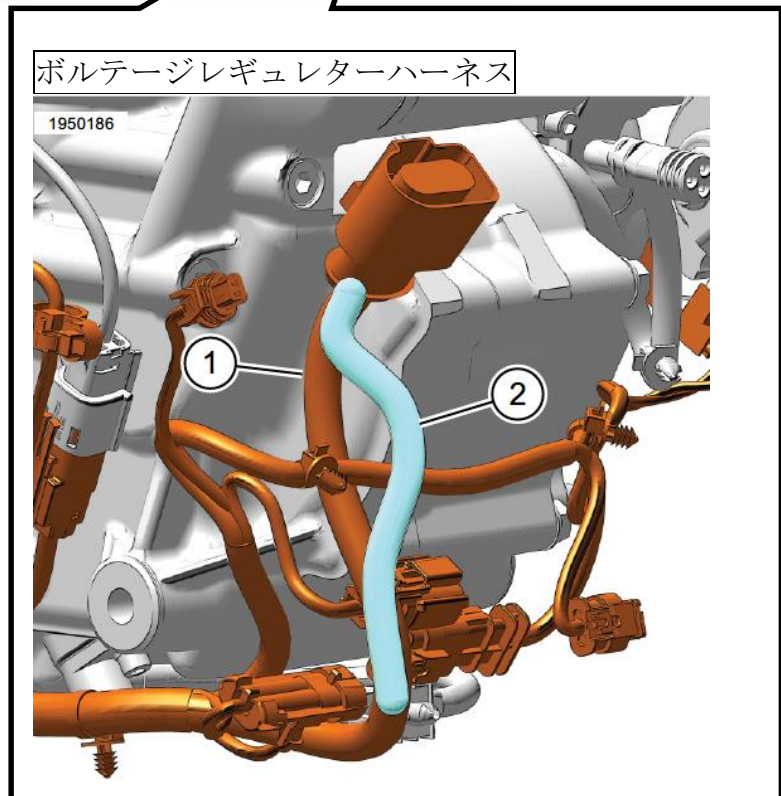

注： は、措置する部品を示す。

不具合箇所

ボルテージレギュレーターにおいて、ハーネスの取り回しが不適切なため、ハーネスがクランクケース前端に接触しているものがある。そのため、ハーネスの被覆が剥がれ、短絡することでメインヒューズが切れ、エンジンが走行中に停止するおそれがある。

※ボルテージレギュレーターとは、発電した電圧を一定に制御する装置をいう。

改善措置の内容

全車両、レギュレーターハーネスを確認し、取り回しが不適切な場合は正しく組付け、配線に損傷があった場合は新品に交換して正しく組付ける。

識別

改善実施済車には、車台番号打刻 3 桁目の下に白色ペイントを塗布する。