



改善箇所説明図

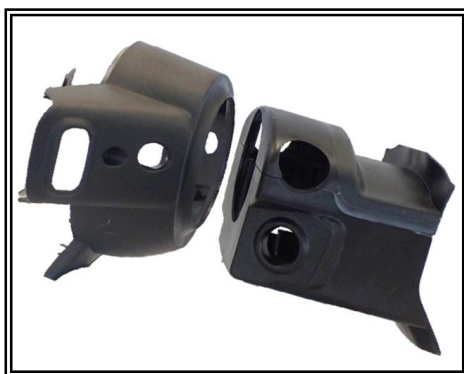

ステアリングコラムカバー



ステアリングコラム内の配線

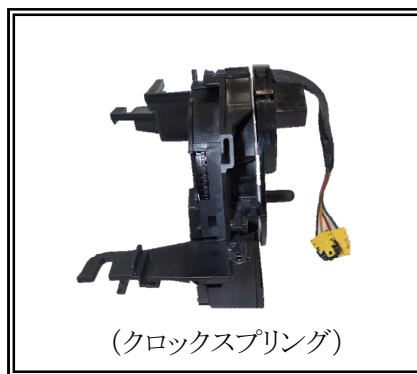

基準不適合発生箇所

電気装置において、ステアリングコラムの設計が不適切なため、砂塵等がステアリングコラム内に侵入することがある。そのため、ハンドル操作時にステアリングコラム内の配線が砂塵等と接触して断線し、エアバッグ警告灯が点灯して、最悪の場合、衝突時に運転者席側のエアバッグが展開しないおそれがある。または、警音器を操作しても警音器が作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、ステアリングコラムカバー等の関連部品を対策品に交換する。

 : 交換部品を示す

識別 : 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。