


## 改善箇所説明図

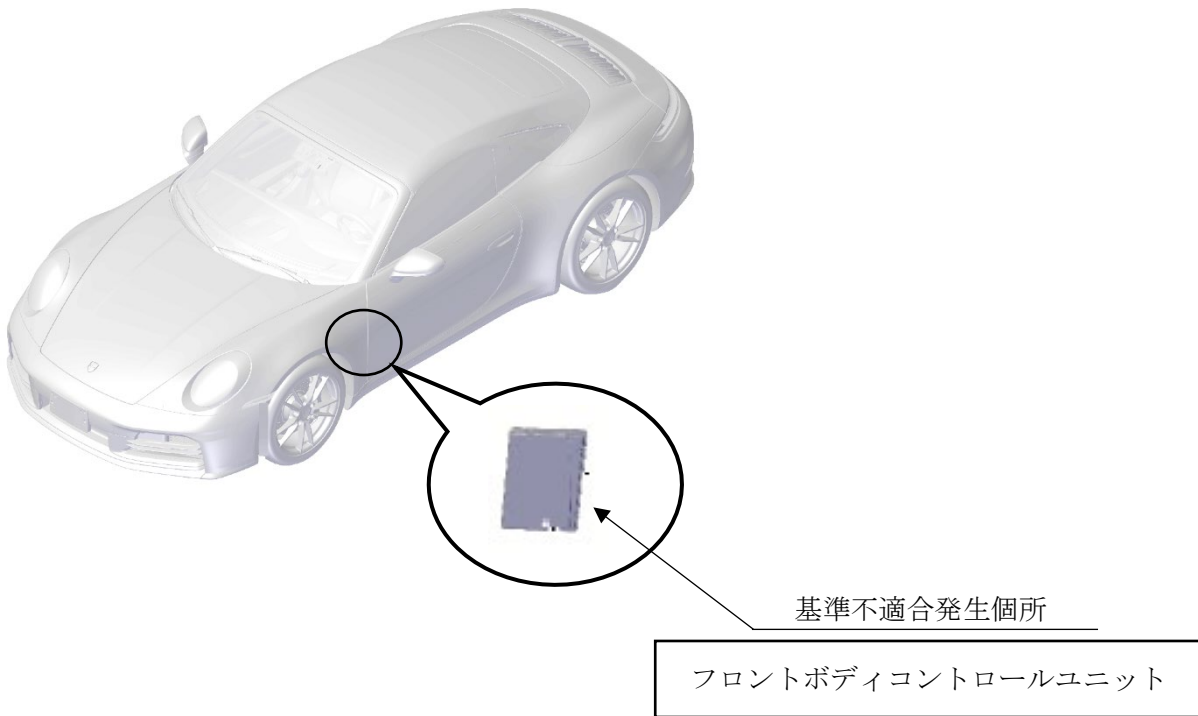

注：□内はプログラムを書き換える部品を示す。

フロントボディコントロールユニットのソフトウェアにおいて、ヘッドライト光軸のプログラム設定指示が不適切なため、霧中走行用ヘッドライト機能が作動している場合、運転席側のヘッドライトの光軸が僅かに低い状態となり、高速走行用ヘッドライト機能が作動している場合においては、両側のヘッドライトの光軸が僅かに高い状態となる。そのため、保安基準に適合しない。

### 改善措置の内容

全車両、フロントボディコントロールユニットを対策ソフトウェアに書き換える。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の右側に黄色ペイントを塗布する。