


改善箇所説明図

基準不適合発生箇所

右側サイドカバー



セパレータークリップ

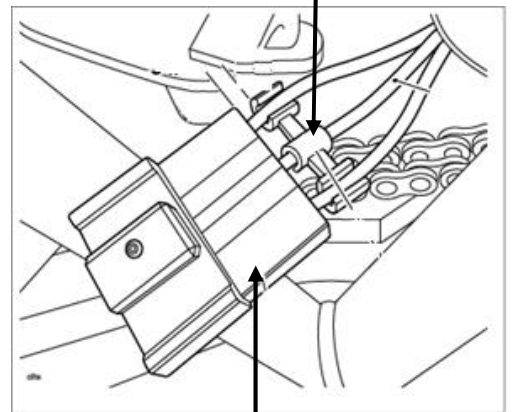

コネクター

注：  は改善箇所を示す。

不具合の概要

発電機のコネクターにおいて、配策が不適切なため、コネクター付近の配線が湾曲し、コネクター内の隔壁に圧力がかかっているものがある。そのため、発電やバッテリーの状態によりコネクター内のピンが熱を持ち、そのまま使用を続けると、ピンが隔壁を貫き、隣接しているピンと接触することにより短絡し、最悪の場合、火災となるおそれがある。

改善の内容

全車両、発電機の配線にセパレータークリップを追加する。なお、発電機のコネクターに不具合が発生している場合は、当該コネクターを含む配線一式を新品に交換する。

識別 対策後の車両は発電機用配線にセパレータークリップを有する。