


改善箇所説明図

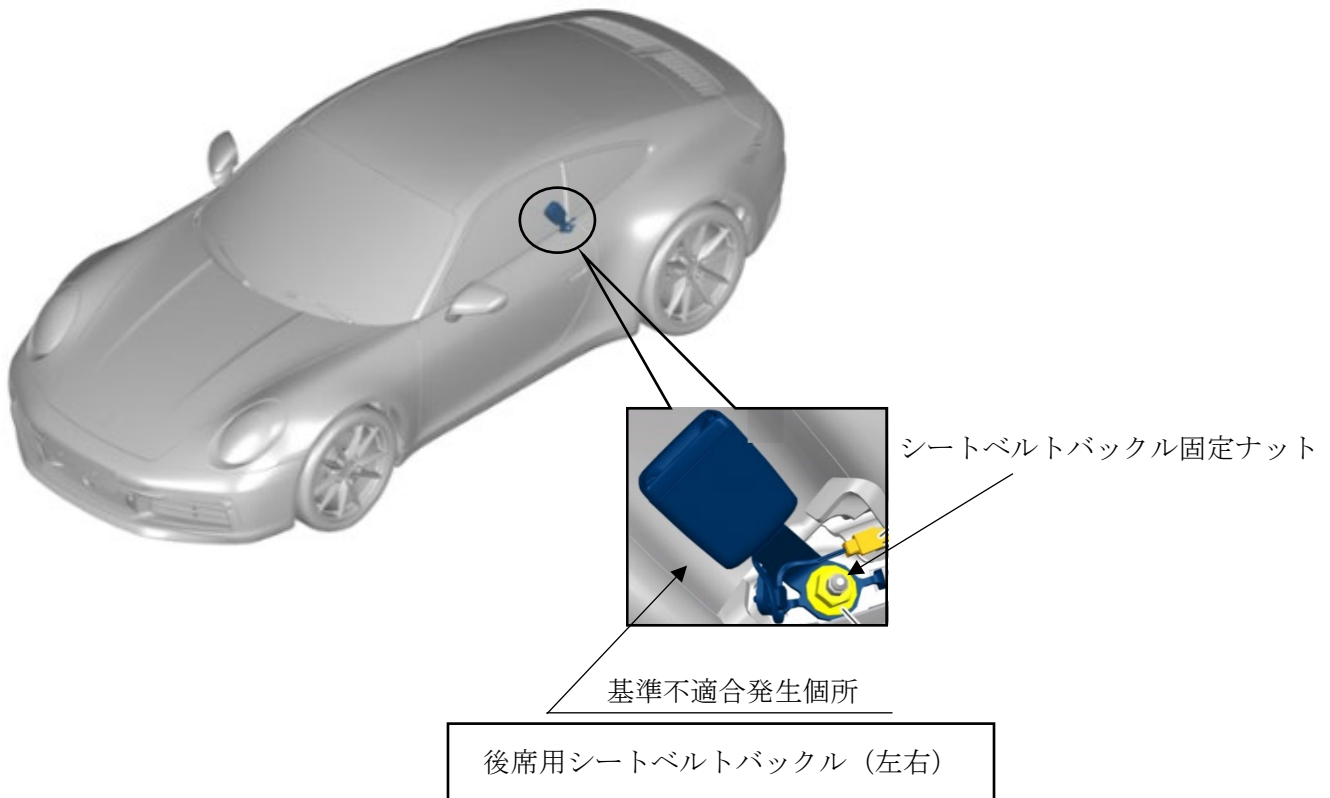

注：□内は点検し、点検結果に応じ修正する部品を示す。

後席用左右シートベルトバックルにおいて、組み付け作業が不適切なため、後席シート下のアルミブチルシートを挟んで取り付けられているものがある。そのため、シートベルトバックルが正しく固定されず、車両使用過程で緩みが発生し、最悪の場合、車両衝突時に後席シートベルトによる乗員保護性能を担保できないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、後席用の左右シートベルトバックルのトリムカバーを取外してバックルの取付け状態を点検し、点検結果に応じ修正作業を行う。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の1桁目の下に右側に黄色ペイントを塗布する。