


改善箇所説明図

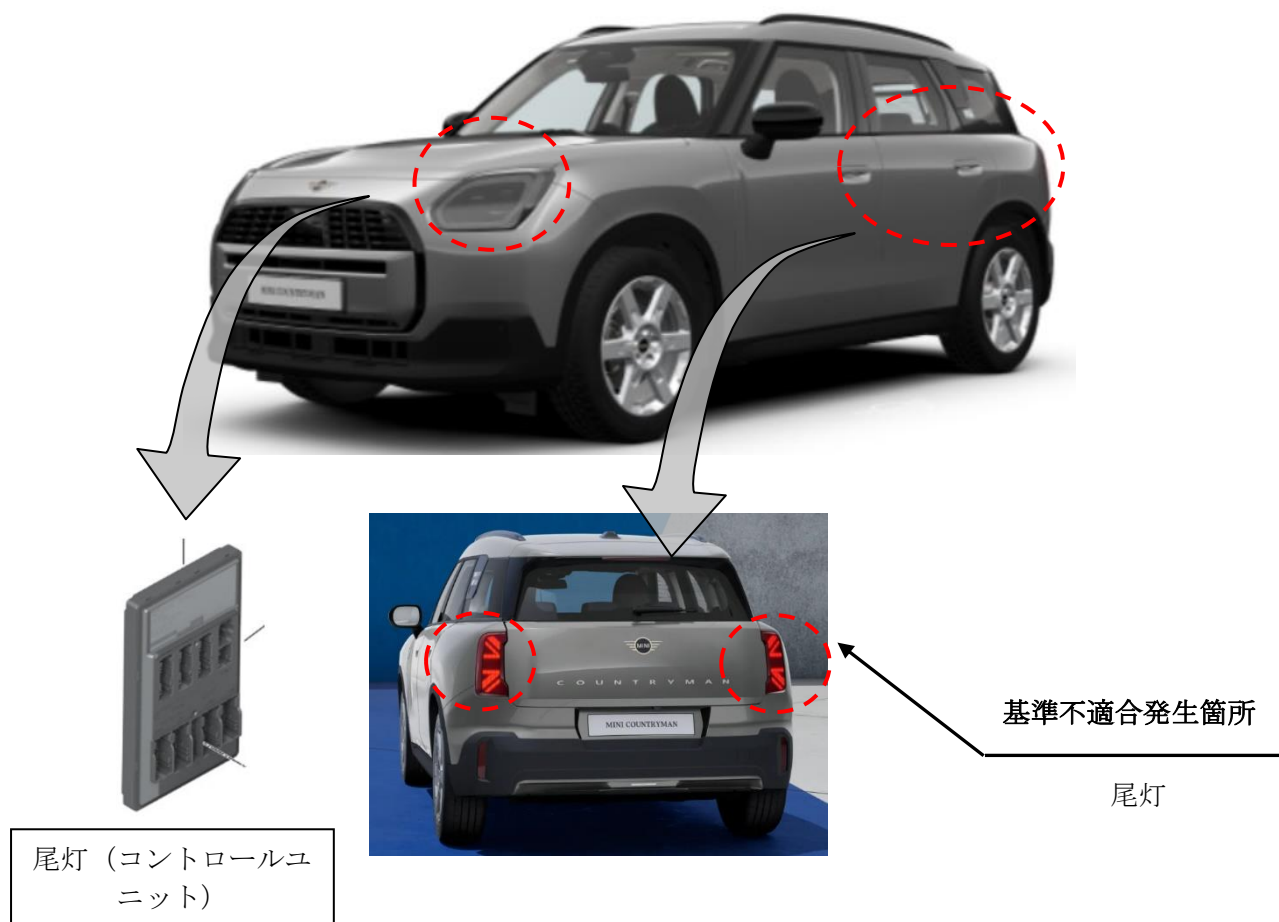

注) は、ソフトウェアを書き換える部品を示す。

不具合の内容

車両を解錠する際のアンサーバック機能において、コントロールユニットの点灯プログラムが不適切なため、アンサーバック灯火時にすべての灯火ブロックが同時点灯し、アンサーバック終了までに僅かに3秒を超過する。そのため、保安基準に適合しない。

全車両、当該コントロールユニットを正しいソフトウェアに書き換える。

なお、上記措置は以下のいずれかにより行う。

- 販売店に入庫し、診断機に接続することにより実施する。
- 準備が整い次第、対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールする。

識別：作業完了車は、液晶モニターの設定画面で表示させることが出来るプログラムのバージョンが、11/2024.50 以上であることにより識別する。