


改善箇所説明図

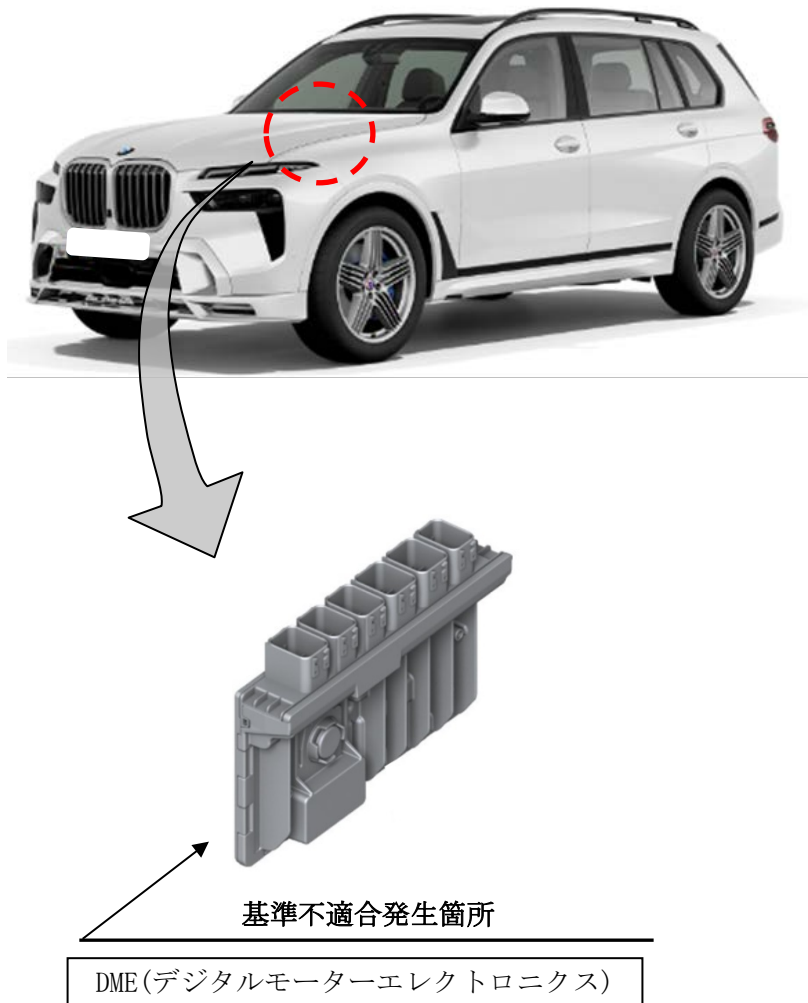

注) は、プログラムの書き換えを行う部品を示す。

不具合の内容

DME（エンジン制御システム全体を統括する電子制御ユニット）の車載式故障診断装置の診断プログラムにおいて、設計検討が不十分なため、可変バルブ機構（バルブトロニック）関連の異常を検出した際に診断情報がメモリに保存されず、失われることがある。また、酸素センサー等の関連する部品の故障を同時に検出した場合、それらの診断情報も失われて警告灯が点灯しないおそれがある。そのため、関連部品の故障により排気ガスの量が増加した場合に検出できず、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、DME のプログラムを更新する。

なお、プログラムの更新は販売店に入庫し、診断機に接続することにより実施する。

識別：作業完了車は、液晶モニターの設定画面で表示させることが出来るプログラムのバージョンが、03/2024.47 以上であることにより識別する。