


改善箇所説明図



図：左ハンドル車

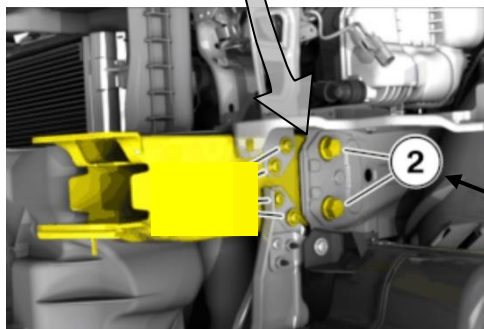

基準不具合発生箇所

左右フロントエンドボルト

注) は、締め付けトルクを点検し、ボルトが緩んでいる場合は、新品へ交換して規定締め付けトルクで締め付ける部品を示す。

不具合の内容

サイドメンバーとバンパーリフォースをつなぐ左右フロントエンドボルトにおいて、製造工程が不適切なため、ボルトが規定トルクで締め付けられていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行中の振動等によりボルトの緩みが進行し、前面衝突時に乗員の安全性に影響するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ボルトの締め付けトルクを点検し、規定トルクで締め付けられていない場合は、ボルトを新品に交換し、規定トルクで締め付ける。

識別：左フロントドアアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白色ペイントを塗布する。