


改善箇所説明図

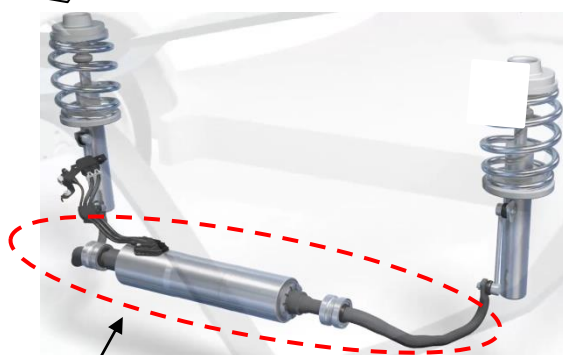

基準不適合発生箇所

フロントアクティブスタビライザー

注) は、交換する部品を示す。

不具合の内容

フロントアクティブスタビライザーにおいて、製造工程が不適切なため、十分な焼き入れ処理がされていないものがある。また、腐食防止処理が不適切なため、局所的に腐食しているものがある。そのため、走行中の振動等により内部に亀裂が入り、そのまま使用を続けると、フロントアクティブスタビライザーが破断するおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントアクティブスタビライザーを良品へ交換する。

識別：右フロントドアのロワヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。