



改善箇所説明図

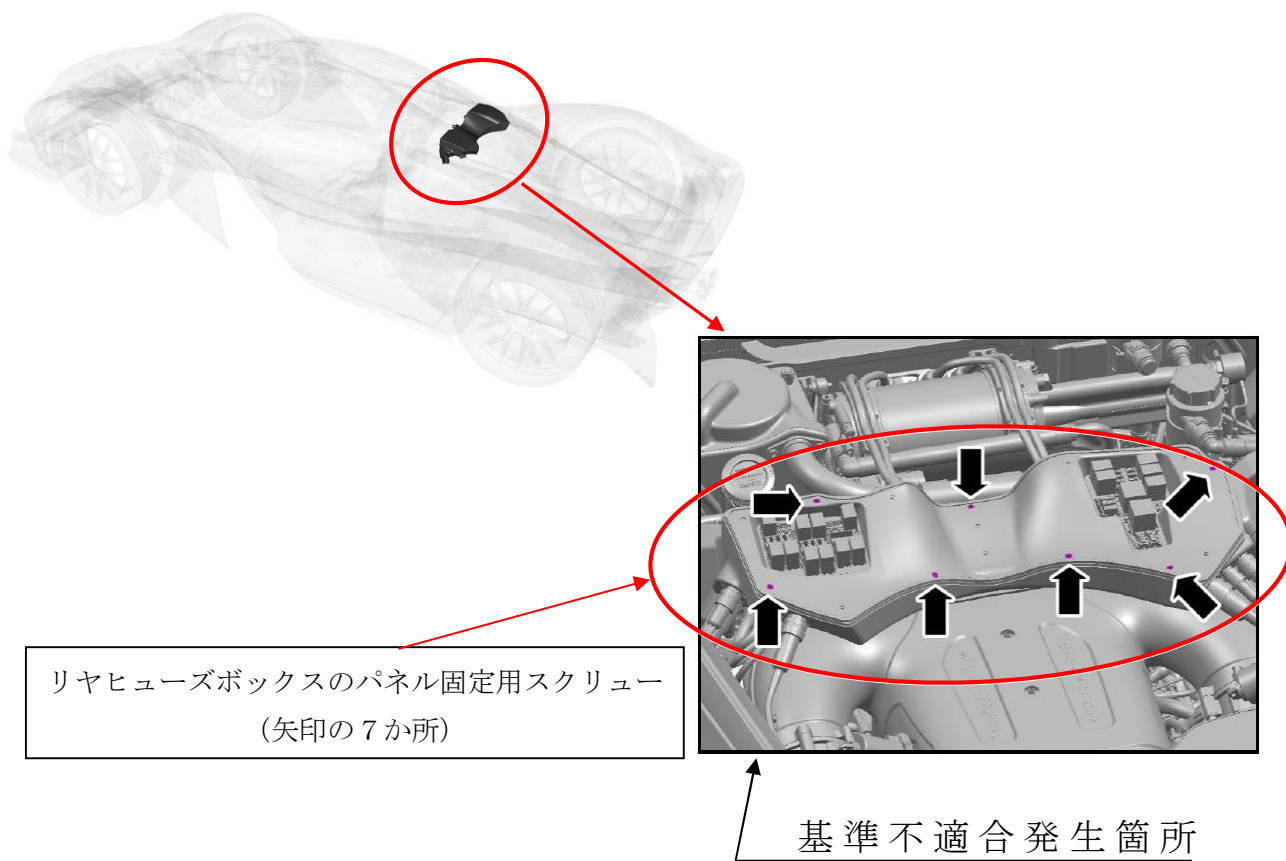

リヤヒューズボックスのパネル固定用スクリューにおいて、製造工程が不適切なため、長さの異なるものが使用され、電気配線に接触しているものがある。
そのため、そのまま使用を続けると、走行振動等により電気配線が損傷して警告灯が点灯し、車両への供給電力が損なわれて走行中にエンジンが停止し、最悪の場合、火災となるおそれがある。

改善の内容

 全車両、リヤヒューズボックスのパネル固定用スクリュー7か所を良品に交換する。
なお、電気配線を点検し、損傷している場合は新品に交換をする。



は、交換部品を示す。

識別：運転席ドアストライカー 上下ビスの頭部に黄ペンを塗布する。