


改善箇所説明図

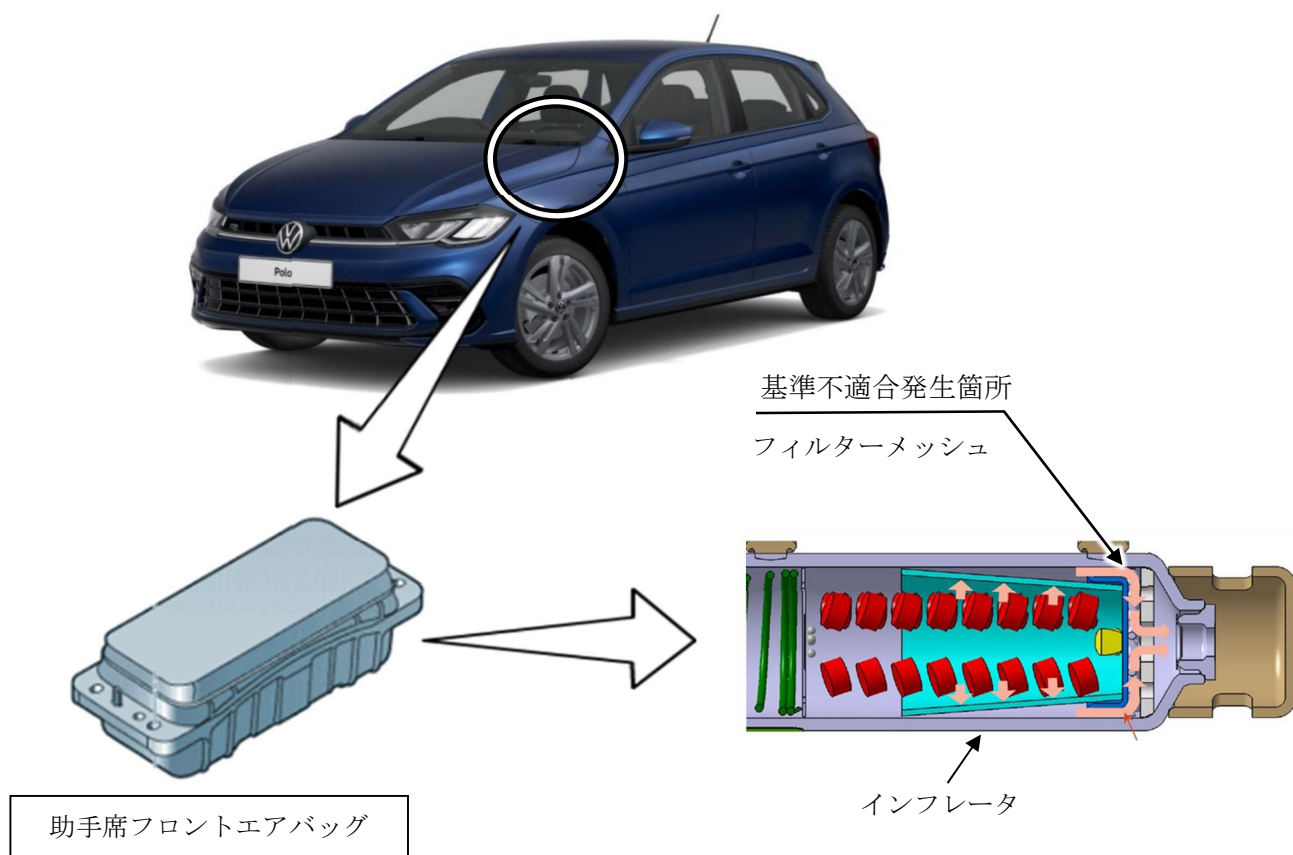

注： は、機能停止をする部品を示す。

助手席フロントエアバッグのインフレーター（膨張装置）内のフィルターメッシュにおいて、製造工程が不適切なため、編み目の密度が高いものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内の圧力が上昇してインフレーター容器が破損し、金属部品が飛散して乗員が怪我をするおそれがある。

改善の内容

暫定措置として、助手席フロントエアバックの機能を停止する。また、助手席の乗車を控えていただくように周知する。

識別：キャンペーンステッカーに「外-4038、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、ラゲージルームフロアに貼付する。