


## 改善箇所説明図

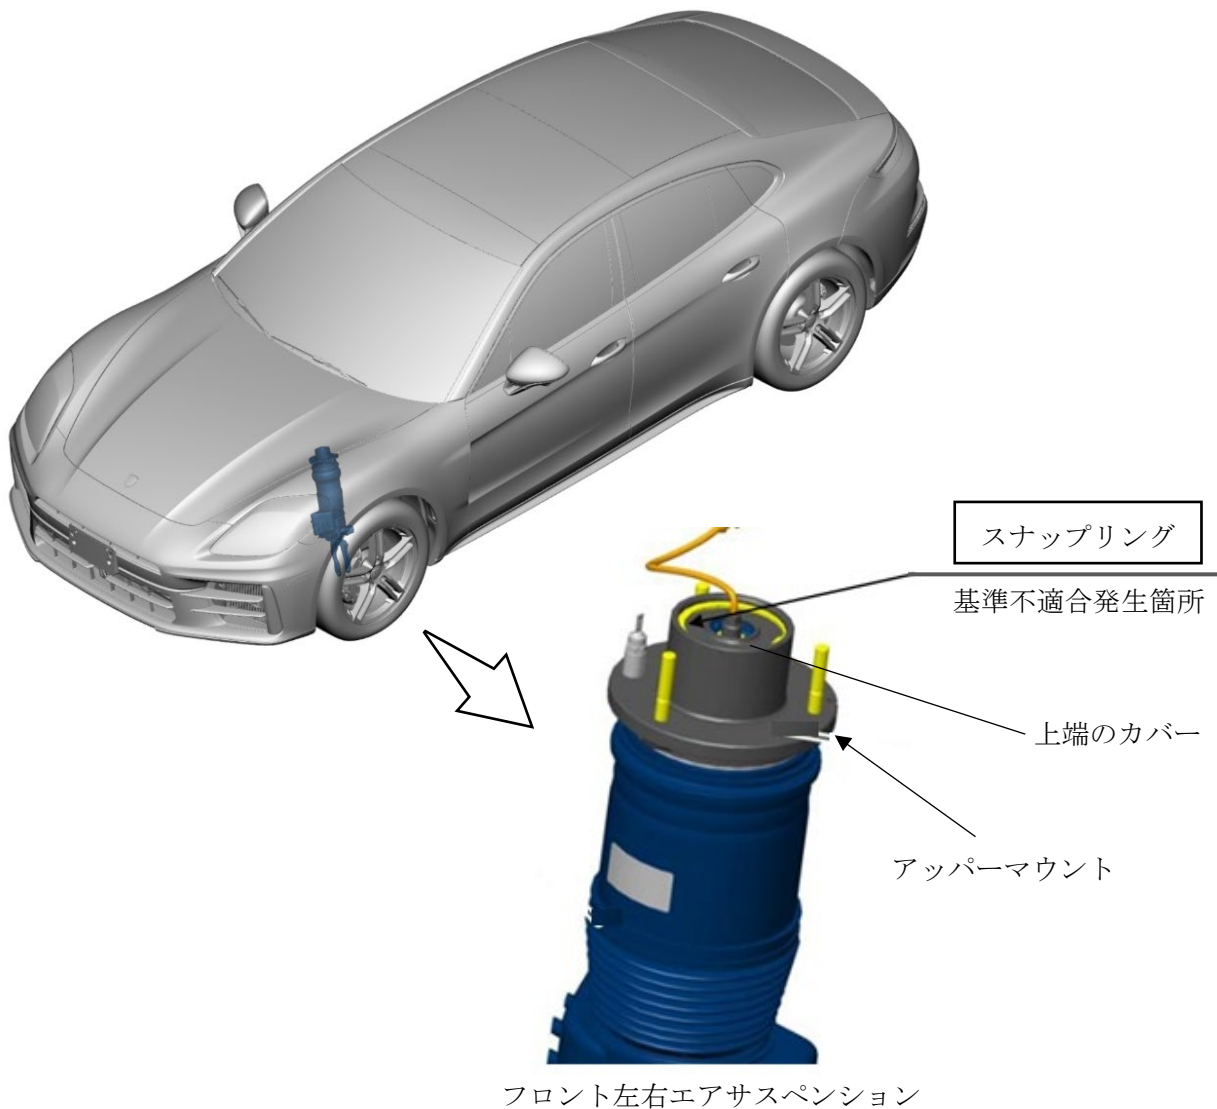

注：□内は点検し、点検結果に応じ修正する部品を示す。

フロント左右のエアサスペンション上端のカバーを保持するスナップリングにおいて、製造工程が不適切なため、取付けが不完全となり、エアサスペンション上端のカバーが正しく保持されていないものがある。そのため、走行等の振動によりカバーが外れることでエアスプリングのエアが損失し、最悪の場合、意図しない車高の変化によりハンドルの操作性が低下するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、当該スナップリングの取付け状態を点検し、点検結果に応じ修正作業を行う。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の3桁目の下に黄色のペイントを塗布する。