


改善箇所説明図

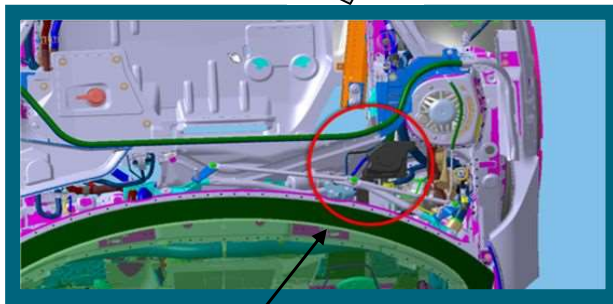

基準不適合発生箇所

ワイパーモーターワイヤーハーネスと
ワイパーリンケージ



ベーシックセントラル
プラットフォーム (BCP)

注) は、点検する部品を示す。

不具合の内容

フロントウィンドウのワイパーにおいて、製造が不適切なため、ワイパーモーターワイヤーハーネスの取り回しが正しくないものがある。

そのため、使用過程で当該ハーネスがワイパーリンケージに干渉することにより、当該ハーネスが損傷して警告灯が点灯、発煙し、拭き取り機能が損なわれるおそれがある。

また、ごく稀に、エンジンが始動出来なくなる等のおそれがある。

改善の内容

全車両、ワイパーモーターワイヤーハーネスを点検し、必要に応じて修正する。

また、当該ハーネスが損傷している場合、ベーシックセントラルプラットフォーム (BCP) も交換する。

識別：右フロントドアのアップーヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。