


## 改善箇所説明図

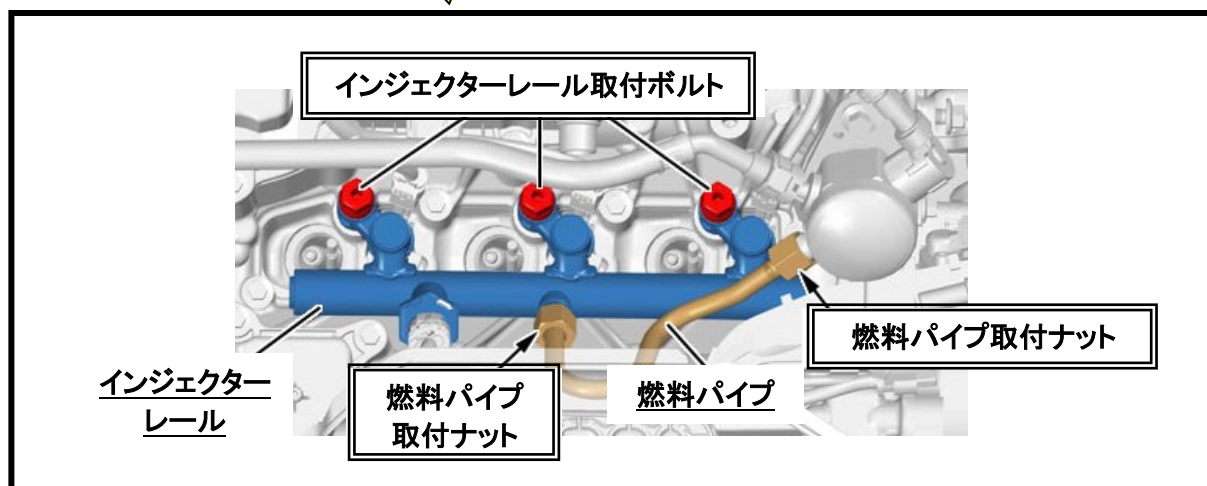

 対策部位

### 基準不適合部位

エンジンルーム内の燃料パイプ取付ナット及びインジェクターレール取付ボルトにおいて、締め付けトルクの設定が不適切なため、締め付けトルクが不足しているものがある。そのため、使用過程で振動により燃料パイプ取付ナットが緩み、接続部からの燃料漏れにより、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

#### 改善の内容

全車両、燃料パイプ取付ナット及びインジェクターレール取付ボルトを改訂後の規定トルクで締め付ける。

識別 : 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。(アルファロメオ、フィアット)  
車台番号の左から一桁目の上部に白色のペイントを塗る。(プジョー、シトロエン)