




改善箇所説明図

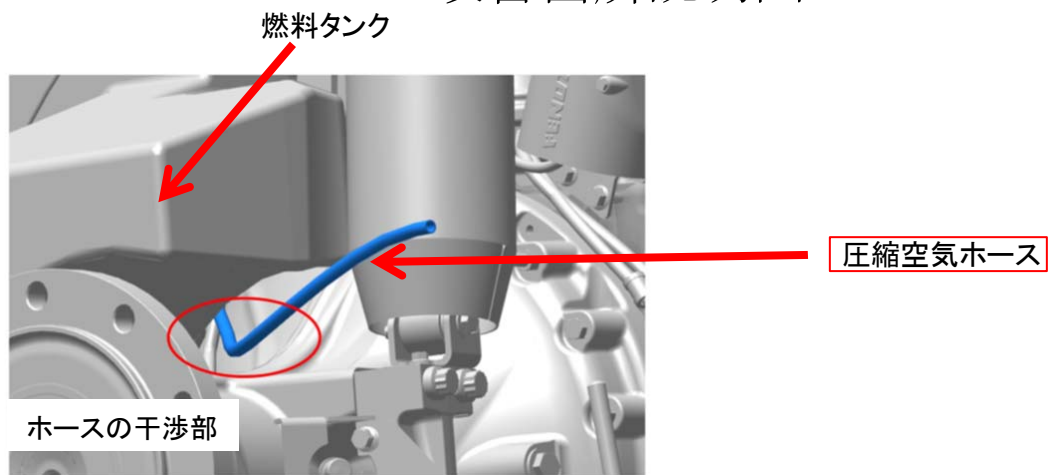


損傷がない場合はホース延長

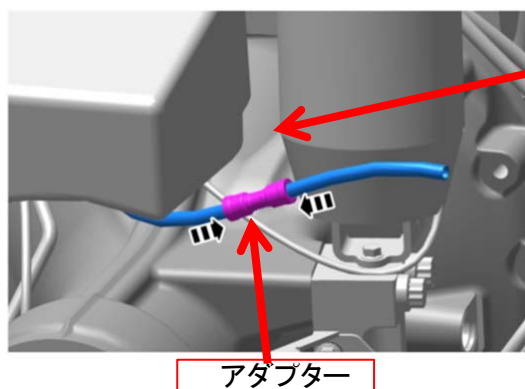

損傷がある場合はホース交換

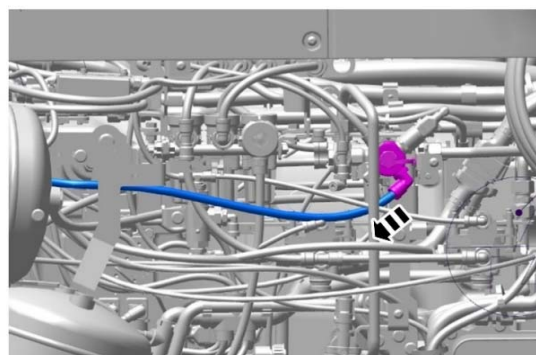

ブラケット

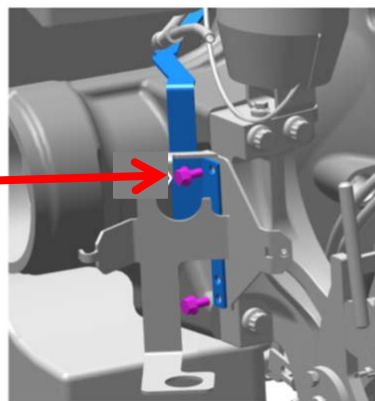

注: □ は措置する箇所を示す。

(不具合内容)

農耕トラクタのトレーラーブレーキの圧縮空気ホースにおいて、設計検討が不十分なため、燃料タンクに干渉することがある。
そのため、そのまま使用を続けると、圧縮空気ホースが摩耗し、損傷した場合にエアが漏れ、最悪の場合、トレーラーの制動力が失われるおそれがある。

(改善内容)

トレーラーブレーキの当該圧縮空気ホースに損傷がないかを点検し、ホースに損傷が認められた場合は、対策品に交換し、ブラケットで固定する。
当該圧縮空気ホースに損傷がない場合は、アダプターを使用してホースを延長し、ブラケットで固定する。
識別:改善実施済み車両には、車両後方右側にリコール届出番号(外-4062)のステッカーを貼付ける。