


改善箇所説明図



図：左ハンドル

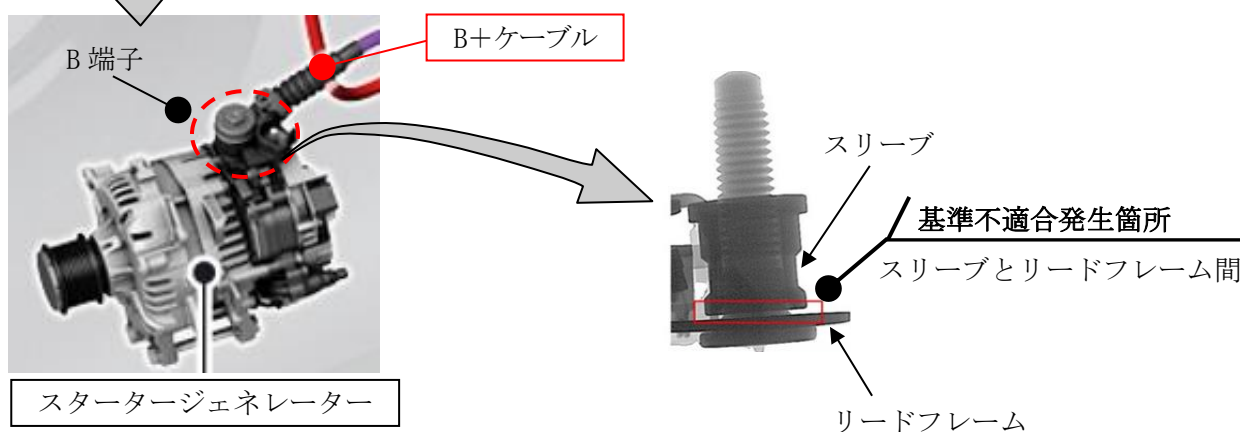

注) は、交換する部品を示す。

注) は、点検して、必要に応じて交換する部品を示す。

不具合の内容

スタータージェネレーターの B 端子において、製造管理が不適切なため、スリーブとリードフレーム間に隙間が生じているものがある。そのため、接続が緩み抵抗値が増加し B 端子が異常過熱して警告灯が点灯し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。または、走行中にエンジンが停止して走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、良品のスタータージェネレーターへ交換する。また、スタータージェネレーターの B 端子と B+ケーブル締結部を点検して、必要に応じて B+ケーブルを交換する。

識別：左フロントドアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に緑色ペンを塗布する。