


改善箇所説明図

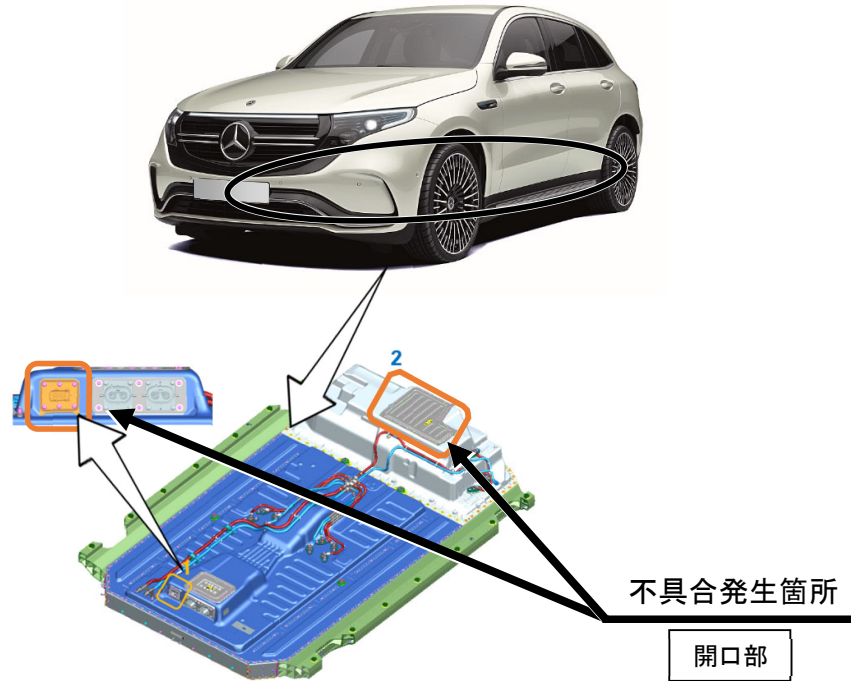

注: は、防水処理を行う部位を示す。

高電圧バッテリーにおいて、製造工程が不適切なため、開口部の防水処理が不十分なものがある。そのため、長期間の使用により気密性が低下し、バッテリー内に水分が浸入することで絶縁不良が生じて始動不良になり、最悪の場合、バッテリー内で短絡が発生して火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、高電圧バッテリーの開口部に防水処理を行う。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する