

改善箇所説明図



左サイドミラーのLEDのアプローチランプの内部基板において、設計検討が不十分なため、使用過程でポッティング材（絶縁材）に隙間や亀裂が生じ、雨等により水や湿気が侵入し腐食することがある。そのため、そのまま使用を続けると、短絡して発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、左サイドミラーのアプローチランプの電源を遮断し、アプローチランプの電球（光源）及びコネクターと端子を取り外して点灯機能を停止する。

注： 内は基準不適合発生箇所を示す。

識別：左フロントドアのドアストライカー上側ボルトに黄色ペイントを塗布する。