


改善箇所説明図

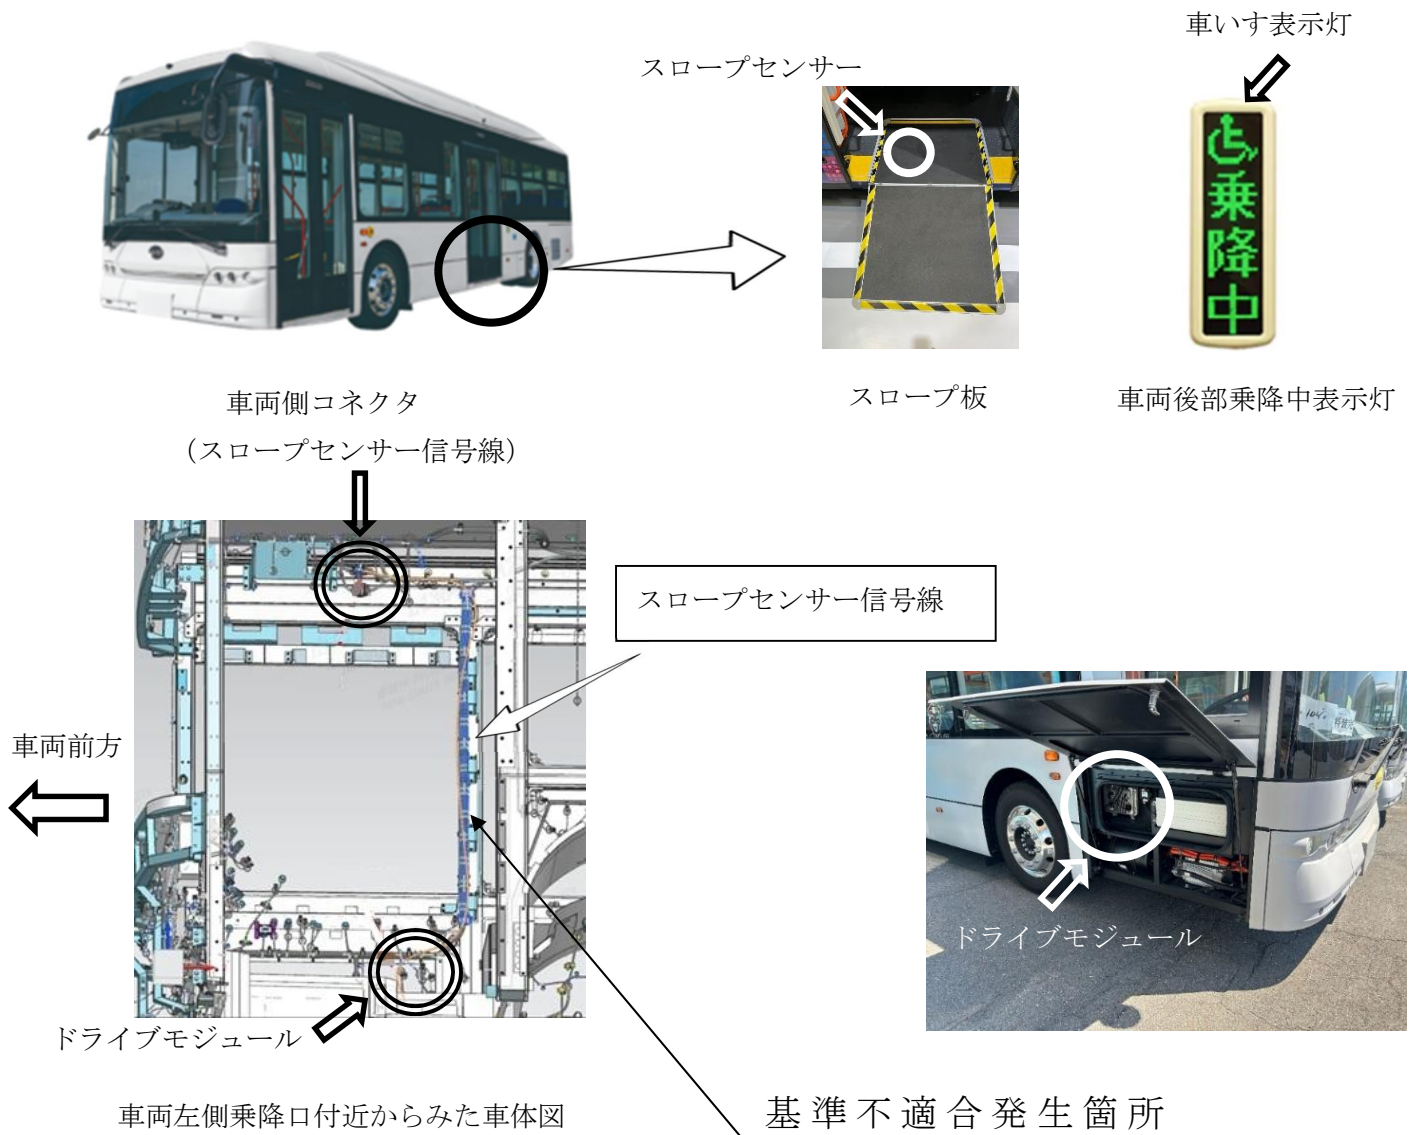

不具合の内容

スロープセンサー信号線において、設計検討が不十分なため、配策が不適切なものがある。
そのため、スロープセンサーが損傷し、スロープ板を使用しても車いす表示灯が点灯しないおそれがある。また、スロープ板が閉じて乗降ドアが開いた状態と誤認されて閉まらず、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該信号線を正規の配線経路に修正する。
また、スロープセンサーが損傷している場合は、新品に交換する。

注 は、引き直す配線を示す。

識別：ドライブモジュールに白色ペイントを塗布する。