


改善箇所説明図



図：左ハンドル車

リアシート左右アウターヘッドレスト

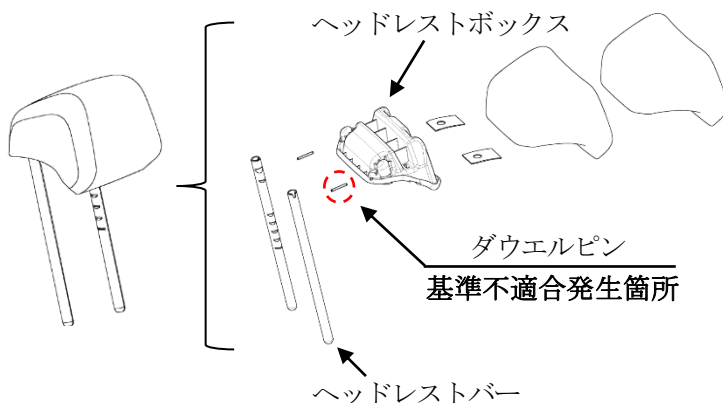

リアシートアウターヘッドレスト分解図

注) は、交換する部品を示す。

不具合の内容

リアシートの左右アウターヘッドレストにおいて、製造工程が不適切なため、ヘッドレストバーとヘッドレストボックス間のダウエルピンが正しく組み付けられていないものがある。
そのため、車両の衝突等による衝撃を受けた際、当該部位の剛性不足により、後部座席乗員の頭部を十分に保護できないおそれがある。

改善の内容

全車両、リアシートの左右アウターヘッドレストを良品と交換する。

識別：左フロントドアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に黄色ペンを塗布する。