


改善箇所説明図

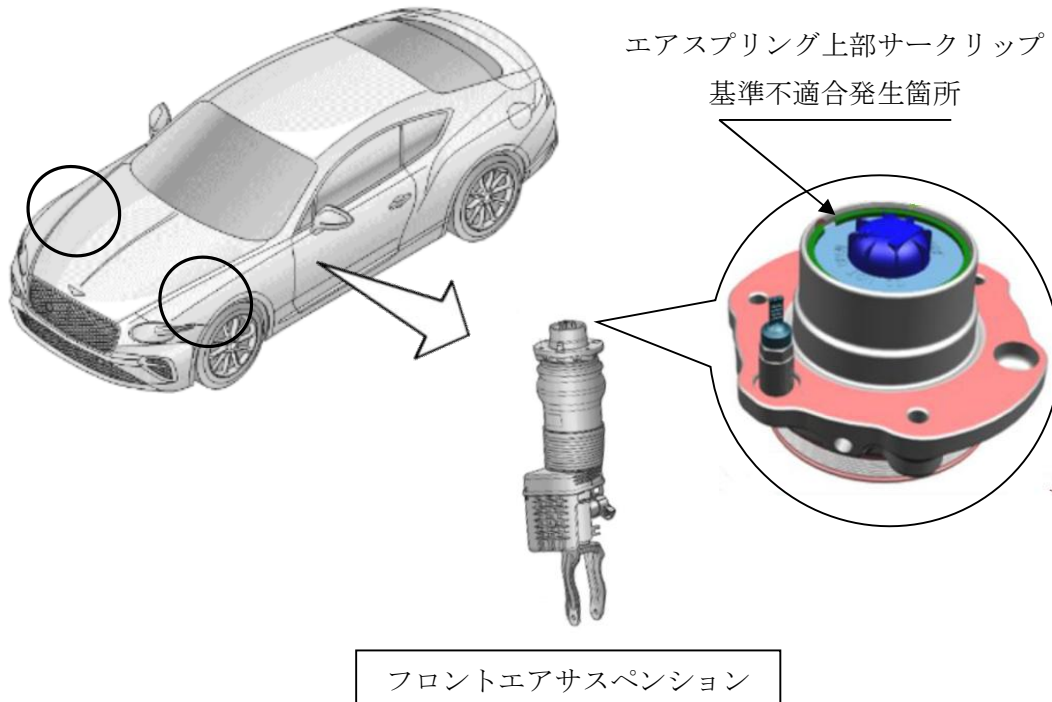

注： は、点検し、必要に応じて交換する部品を示す。

左右のフロントエアスプリングにおいて、製造工程が不適切なため、上部のサークリップが正しく組み付けられていないものがある。そのため、走行中の振動等によりサークリップが緩むと、エアスプリングからエアが抜け、緩衝機能が失われるおそれがある。

改善の内容

全車両、左右フロントサスペンションのエアスプリング上部のサークリップを点検し、正しく組み付けられていない場合は、フロントエアサスペンションを新品と交換する。

識別： 左右フロントサスペンションのエアスプリング上部に黄色のペイントを塗布する。