


改善箇所説明図

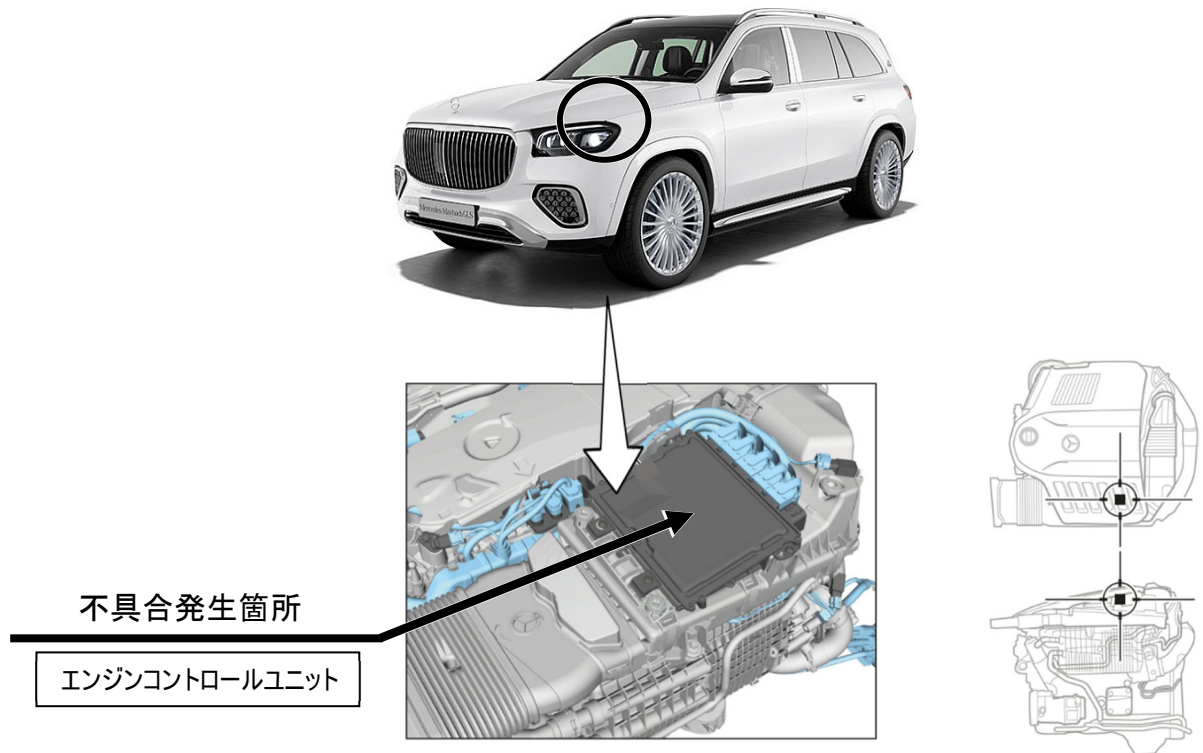

注: は、制御プログラムを書き換える部位を示す。

エンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、車両設定値が不適切なため、触媒暖機時にインジェクタの製造公差に対応できず失火することがある。そのため、失火の回数によってはエンジン警告灯(MIL)が点灯して対象気筒の燃料噴射が停止することでエンジン振動が増加し、最悪の場合、排出ガス値が規制値を超えるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策された制御プログラムに書き換える。

識別 : 車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する