


改善箇所説明図

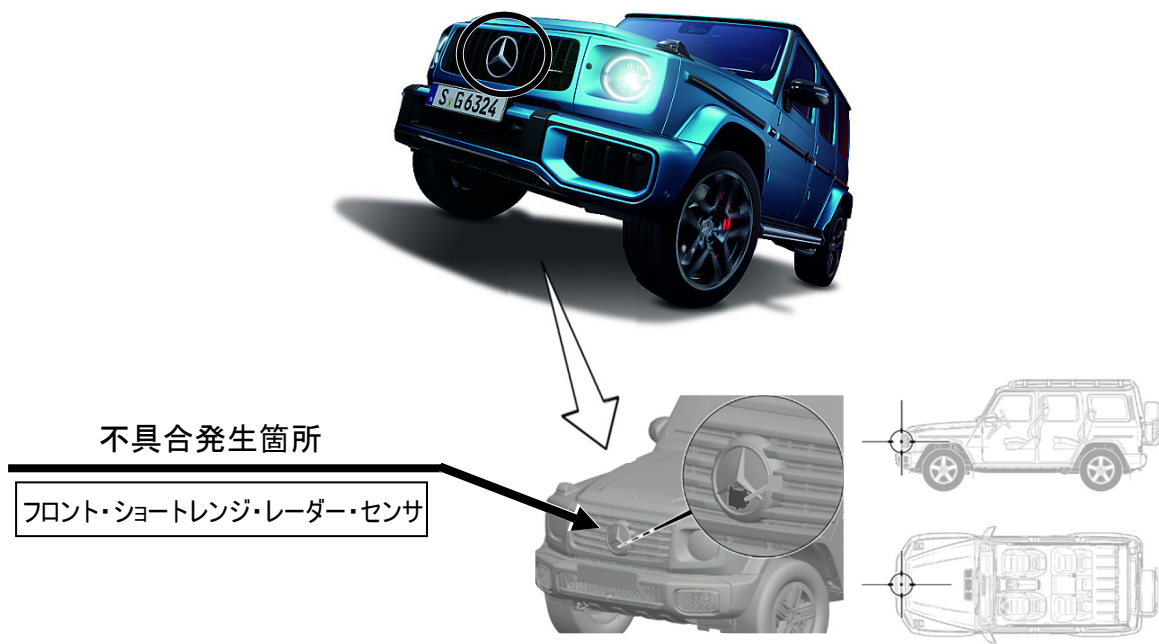

注: は、交換する部位を示す。

フロント・ショートレンジ・レーダー・センサの電子基板において、製造工程が不適切なため、基盤の一部に銅のメッキが正しく施されていないものがある。そのため、使用過程で導通不良を起こして当該センサが正常に物体を検出できず、運転支援システムが警告メッセージの表示と共に作動を停止するほか、最悪の場合、警告メッセージがなく衝突被害軽減ブレーキが作動しないおそれがある。

※フロント・ショートレンジ・レーダー・センサ: 車両の前方近距離を検知するためのレーダーセンサ

改善の内容

全車両、フロント・ショートレンジ・レーダー・センサを良品に交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する