



改善箇所説明図



図：左ハンドル車

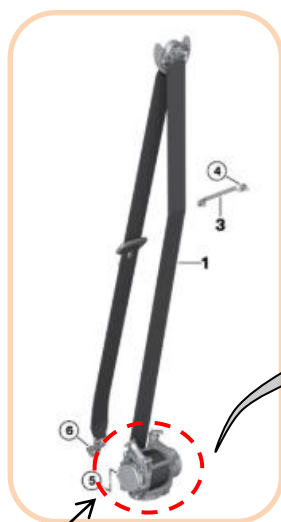

フロントシートベルトリトラクター

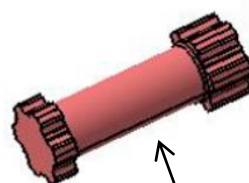

基準不適合発生箇所
トーションバー

注) は、交換する部品を示す。

不具合の内容

フロント左側のシートベルトリトラクターにおいて、製造工程が不適切なため、トーションバーが損傷しているものがある。そのため、衝突時にトーションバーが早期破損することで、シートベルトが必要以上に引き出されて、乗員の安全性に影響するおそれがある。

改善の内容

フロント左側のシートベルトリトラクターを良品に交換する。

識別：左フロントドアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に緑色ペンを塗布する。