
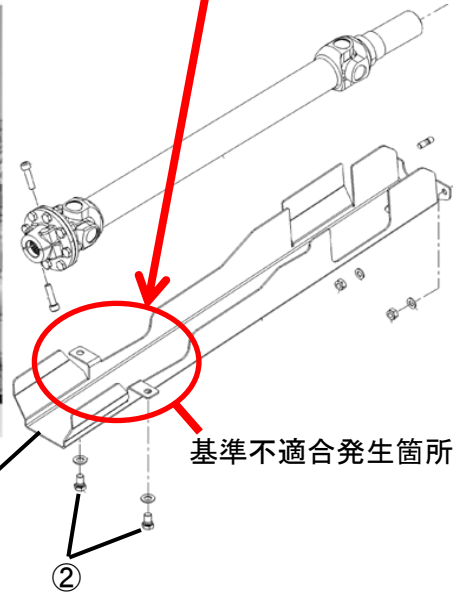


改善箇所説明図

①補強ブラケット

②取付ボルト(M12×20→M12×25)

③4WDシャフトカバー
(亀裂が確認された場合)

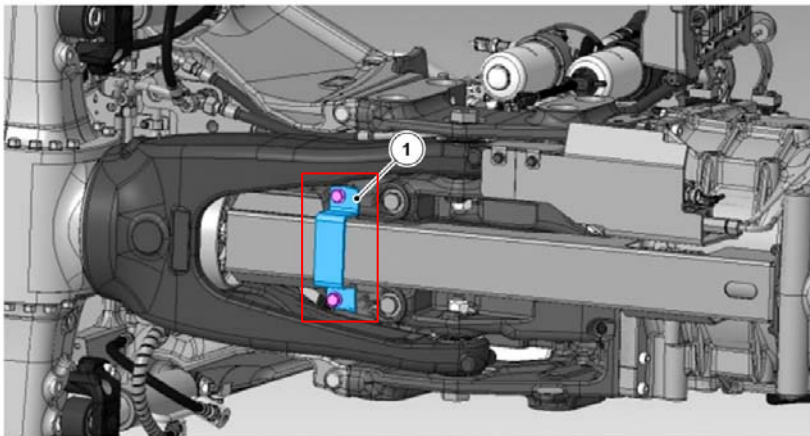

注: は、追加する部品を示す。
 は交換する部品を示す。

(不具合内容)

農耕トラクタの4WDシャフトカバーにおいて、設計検討が不十分なため、取付部の強度が不足している。そのため、そのまま使用を続けると、当該部位に亀裂が発生して破断し、最悪の場合、走行中に脱落して他の交通の妨げとなるおそれがある。

(改善内容)

全車両、取付けボルトを対策品に交換し、補強ブラケットを取付けタブに追加する。
なお、4WDシャフトカバーを点検し破損しているものは対策品に交換する。

識別:改善実施済み車両には、車両後方右側にリコール届出番号(外-4143)のステッカーを貼付ける。