

改善箇所説明図



注) は、ソフトウェアを書き換える部品を示す。

不具合の内容

電動パワーステアリングにおいて、ステアリングギヤボックスコントロールユニットのソフトウェアの設計検討が不十分なため、ステアリングモーメントセンサーが故障した際、補助センサーが正しい情報を電動制御モーターに伝えず、ステアリングアシスト機能が不安定になることがある。そのため、走行中、操舵力が増大するほか、ステアリングホイールに振動が発生し、最悪の場合、ステアリングホイールが意図せず旋回するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ソフトウェアを対策プログラムに書き換える。

なお、上記措置は以下のいずれかにより行う。

- 販売店に入庫し、診断機に接続することにより実施する。
- 準備が整い次第、対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールする。

識別：作業完了車は、液晶モニターの設定画面で表示させることが出来るプログラムのバージョンが、11/2025.38以上であることにより識別する。