


改善箇所説明図

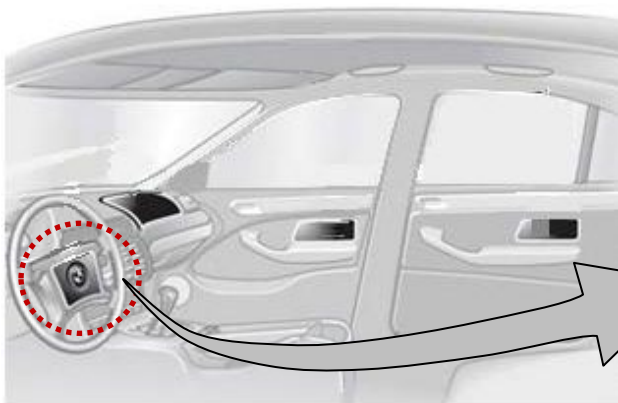

左ハンドル車

基準不適合発生箇所の拡大図



左ハンドル車

基準不適合発生部位の拡大図



インフレーター

運転席エアバッグ（裏側）

基準不適合発生箇所

注： ☐ 内は交換部品を示す。

基準不適合の内容

運転席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）の補給用部品において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なものがある。そのため、車両の修理時に当該インフレーターに交換し、そのままの状態で使用を続けると、高い湿度の環境下で大きな温度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化し、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エアバッグインフレーターを確認し、該当するインフレーターであった場合には対策品に交換する。

識別：作業完了車は、右フロントドアのロウヒンジのボルト（頭）に白ペイントを塗布する。