

改善箇所説明図



図：左ハンドル車



リアシートベルト



CS センサー（車両感度センサー）

基準不適合発生箇所

CS センサー（車両感度センサー）

注) は、交換する部品を示す。

不具合の内容

左右外側リアシートベルトにおいて、製造工程が不適切なため、CS センサー（車両感度センサー）が正しく固定されていないものがある。そのため、急旋回、車両の横転時など状況で当該センサーが正しく作動しないことで後部座席の乗員を所定の位置に保持できず、最悪の場合、後部座席の乗員を適切に拘束できずに負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、左右リアシートベルトを良品に交換する。

識別：左フロントドアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に緑色ペンを塗布する。