


改善箇所説明図

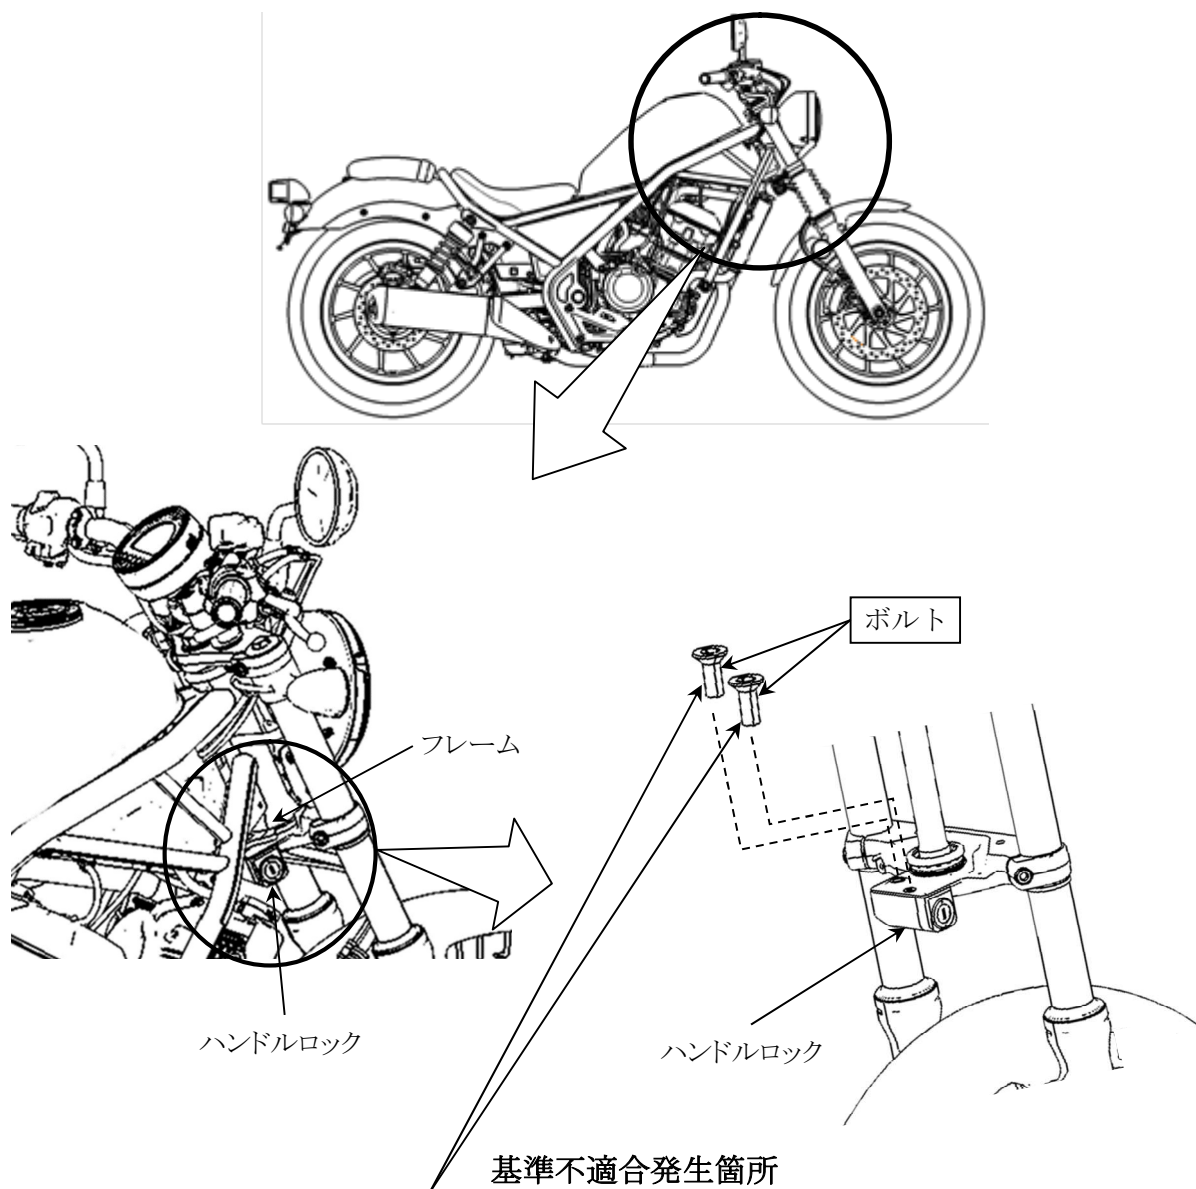

施錠装置において、ハンドルロックを固定するボルトの締付け方法が不適切なため、ボルトの締結力が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトが緩み停車時にハンドルがロックできないおそれがある。また、外れたボルトがフレームに挟まると、最悪の場合、ハンドルが転舵できず転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、ハンドルロック締付けボルトを新品に交換し、規定トルクで締め付ける。なお、部品の準備に時間を要することから、不具合内容を周知し、準備でき次第、改めて連絡する。

注： は交換する部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に白色四角の識別ラベルを貼付する。