


改善箇所説明図



図：左ハンドル車



エアコンユニット

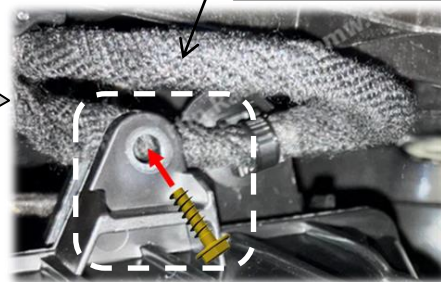

基準不適合発生箇所

エアコンユニットハーネス

マイクロフィルターハウジングカバー締結部

注) は、取り回しの変更及び損傷が確認された場合に補修を行う箇所を示す。

不具合の内容

エアコンユニットワイヤーハーネスの取り回しにおいて、設計検討が不十分なため、マイクロフィルターハウジングカバー締結部とのクリアランスが狭いものがある。

そのため、マイクロフィルター交換時に当該ハーネスが締結部に挟み込まれ、使用過程でハーネス被覆が損傷してデフロスター機能等が作動せず、最悪の場合、短絡により火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ワイヤーハーネスの取り回しを変更する。

なお、ワイヤーハーネスを点検して、損傷が確認された場合は補修を行う。

識別：左フロントドアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に緑色ペンを塗布する。