


## 改善箇所説明図

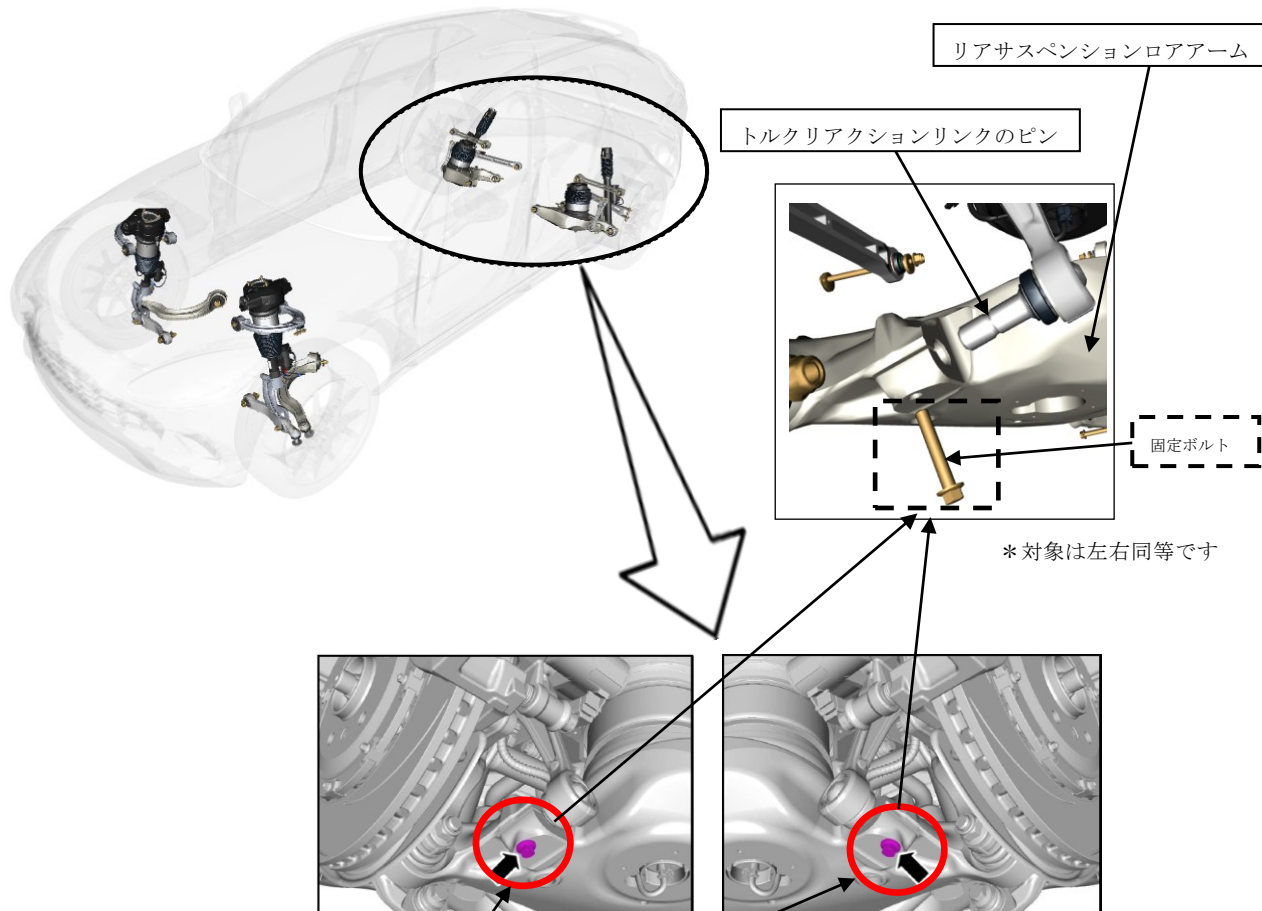

### 基準不適合発生箇所

リアサスペンションにおいて、ロアアームとトルクリアクションリンクの固定ボルトの設計検討が不十分なため、当該リンクが確実に固定されていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該リンクが外れて走行安定性を失い、最悪の場合、ロアアームが破損して走行不能となるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、トルクリアクションリンクの固定ボルトを対策品に交換する。また、ロアアームを点検し、損傷しているものはロアアームを新品に交換する。

注：  は、措置する部品を示す。

識別：助手席ドアストライカーボルトに黄色の識別ペイントを塗布する。