
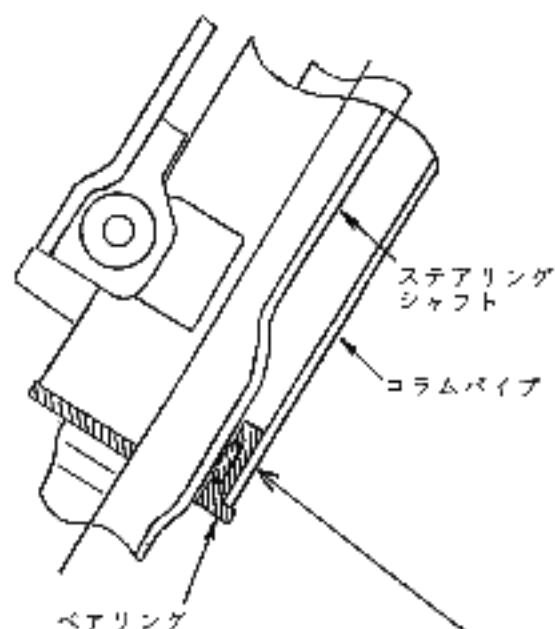


改善箇所説明図

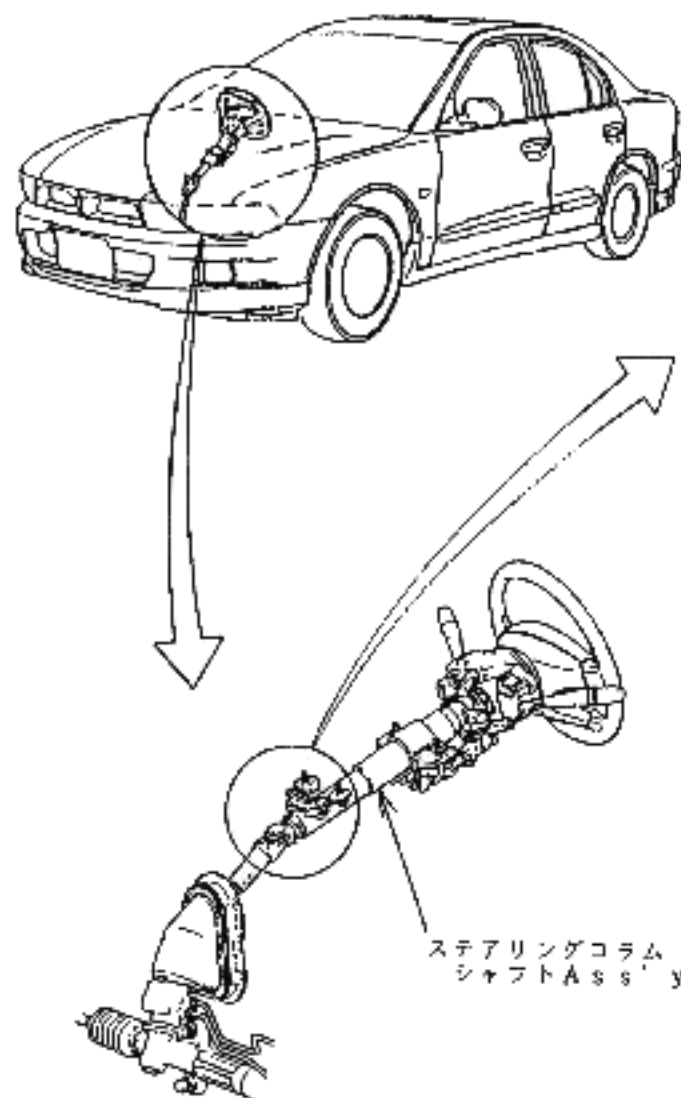

不具合発生箇所


かじ取り装置のステアリングコラムに
下部ベアリングの支持パイプ部に
工不良のものがあ、このままの
状態で高温下で使用を続けると、
ベアリングとコラムパイプ間の接
力が低下し、最悪の場合、当該
ベアリングが抜け出し、ハンドル
にガタつき及び干渉音が発生する。

注：




内は追加部品を示す。

改善前

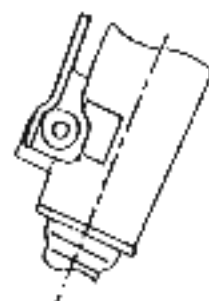

改善後

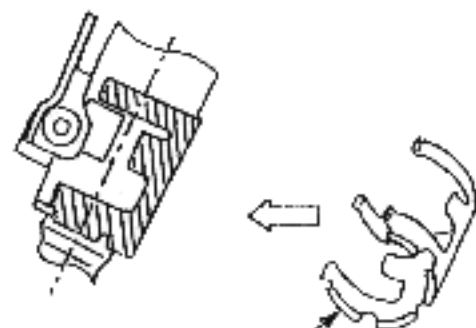

改善の内容

全車両、当該ベアリングを固定す
るクランプを追加装着する。当該ベ
アリングが抜け出ているものは、修
復し、クランプを追加装着する。